

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Станок настольный сверлильно-фрезерный  
моделей: WMD16V  
WMD20V  
WMD25V  
WMD30V**

Перед работой изучите данное Руководство и  
информацию о технике безопасности!  
Руководство должно храниться вместе со станком!



## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	<a href="#">4</a>
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	<a href="#">5</a>
2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ	<a href="#">6</a>
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<a href="#">10</a>
4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	<a href="#">11</a>
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ	<a href="#">12</a>
6 ПОДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ	<a href="#">19</a>
7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА	<a href="#">20</a>
8 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНКА	<a href="#">22</a>
9 ЗАМЕНА ОПРАВКИ	<a href="#">24</a>
10 РЕГУЛИРОВКА КЛИНЬЕВ	<a href="#">25</a>
11 СМАЗКА СТАНКА	<a href="#">26</a>
12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА	<a href="#">26</a>
13 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	<a href="#">27</a>
14 УПАКОВКА	<a href="#">28</a>
15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	<a href="#">28</a>
16 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	<a href="#">28</a>
17 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	<a href="#">29</a>
18 ПРИЛОЖЕНИЕ А	<a href="#">31</a>
19 ПРИЛОЖЕНИЕ Б	<a href="#">37</a>
20 ПРИЛОЖЕНИЕ В	<a href="#">43</a>
21 ПРИЛОЖЕНИЕ Г	<a href="#">49</a>

## ВВЕДЕНИЕ

### Уважаемый покупатель!

Данное «Руководство по эксплуатации» (далее - Руководство) распространяется на станки настольные сверлильно-фрезерные моделей WMD16V, WMD20V, WMD25V, WMD30V (далее по тексту – «станки»).

Руководство предназначено для потребителя (пользователя) с целью ознакомления с назначением, конструкцией и эксплуатацией станков. Руководство не содержит подробных указаний относительно методов механообработки, поэтому приступить к работе на станках можно лишь имея специальные знания и навыки в этой области, либо под наблюдением специалистов.

Перед работой на станках необходимо тщательно изучить настоящее Руководство и особое внимание обратить на информацию о технике безопасности!

Работа на станках и обслуживание их в строгом соответствии с указаниями Руководства обеспечит безотказную работу и сохранение на длительный период его первоначальных характеристик.



Прежде чем отправить данные станки в продажу их испытали и отрегулировали квалифицированные специалисты для того, чтобы в процессе работы на станках Вы смогли его использовать наилучшим образом.

Наряду с мерами, указанными в Руководстве, следует соблюдать закон об охране труда и правила по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды, в соответствии с законодательством, действующим в стране-потребителе. Безопасность должна быть поставлена на первое место при использовании станка.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию станков те изменения, которые считает нужными (что, безусловно, делается в интересах потребителя), но даже в этом случае вопросы функциональности, безопасности и надежности остаются по-прежнему одними из главных.

Руководство не отражает незначительных изменений в станках, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ним.

В настоящем Руководстве представлена символика, обозначающая и указывающая на опасности:

	Знак о необходимости внимания стоит в местах, где надо быть особенно внимательным, точно следовать рекомендациям, предписаниям и указаниям, чтобы избежать нарушений технологического процесса и поломки станка.
	
	Знак означает непосредственную электрическую опасность или возможность электрической опасности, угрожающей жизни и здоровью людей.

**Невнимательность к этим знакам и несоблюдение мер по обеспечению безопасности может иметь тяжелые последствия для здоровья и причинить материальный ущерб!!!**

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Аварийная ситуация** – ситуация, возникновение которой может вызвать поломку деталей станка и травмировать пользователя.
- 1.2. **Главное движение** – вращательное движение, совершаемое шпинделем (инструментом); на него расходуется большая часть мощности станка.
- 1.3. **Глубина резания** – величина срезаемого слоя материала за один проход инструмента, измеряемая в направлении, перпендикулярном к обрабатываемой поверхности.
- 1.4. **Защитное или предохранительное устройство** – ограждение или устройство, предназначенное для защиты пользователя от опасной ситуации.
- 1.5. **Квалифицированный специалист** – лицо, имеющее технические знания и достаточный опыт, которые позволяют избежать опасных ситуаций, в том числе и с использованием электроэнергии.
- 1.6. **Ограждение** – составная часть станка, предназначенная для обеспечения защиты при помощи физического барьера. В зависимости от конструкции ограждение может называться как кожух, защитный экран, дверца, ограда, оболочка, барьер и т.п.
- 1.7. **Опасная ситуация** – ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на пользователя опасных и вредных факторов.
- 1.8. **Опасность** – ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью пользователя.
- 1.9. **Потребитель (пользователь)** – лицо, непосредственно работающее на станке, в т.ч. осуществляющее управление станком с помощью органов управления, а также проводящее предусмотренный в Руководстве необходимый объем работ по монтажу, демонтажу, транспортированию, наладке, техническому обслуживанию, мелкому ремонту и хранению станка.
- 1.10. **Привод главного движения** – механизм, передающий вращение от электродвигателя к шпинделю через зубчатую передачу.
- 1.11. **Реверс** – изменение направления вращения шпинделя.
- 1.12. **Требования по технике безопасности** – правила безопасной работы, соответствующие техническим условиям эксплуатации станка, целью которых являются: исключить или снизить травматизм при работе на станке.
- 1.13. **Шпиндель** – главный рабочий орган станка, представляющий собой полый вал, имеющий на нижнем конце конус для крепления зажимных и других приспособлений для закрепления инструмента.
- 1.14. **Эксплуатация станка** – использование станка по назначению, а также – наладка, техническое обслуживание, ремонт и хранение станка.

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

2.1. Станки настольные сверлильно-фрезерные моделей WMD16V, WMD20V, WMD25V и WMD30V предназначены для фрезерования и сверления всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов, их сплавов, пластмасс и др. материалов.

На станке можно сверлить, рассверливать, зенкеровать и обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и т.д.

2.2. Станки настольные сверлильно-фрезерные могут быть эффективно использованы малыми предприятиями, кооперативами, ремонтными мастерскими при изготовлении различных изделий в непроизводственных условиях, а также в учебных и бытовых целях. При работе на станках приобретаются трудовые навыки и происходит ознакомление с основными видами механической обработки.

2.3. Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Нормальная эксплуатация станка производится при температуре +10 ... +30°C и относительной влажности 40 ... 80%.

При работе на станке требуется обеспечение внешнего освещения в рабочей зоне не менее 500 лк.



Рисунок 1. Общий вид станков сверлильно-фрезерных.

## 2.4. Квалификация персонала

Настоящее Руководство предназначено для всех операторов и персонала по техническому обслуживанию, работающих со станком.

Пользователь – представитель предприятия, ответственный за эксплуатацию станка.

	<p>К установке, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту допускается персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший обучение работы на станке. Необходимо иметь документальное подтверждение квалификации персонала.</p> <p>Пользователь несет ответственность за обучение неопытного персонала и необходимую подготовку квалифицированного персонала правилам безопасной эксплуатации и обслуживания станка.</p> <p>Обучающийся персонал должен работать на станке только под наблюдением опытного лица, уполномоченного на проведение обучения.</p>
--	---

Предприятию, использующему данный станок, рекомендуется вводить, при необходимости, внутрипроизводственные инструкции с учетом профессиональной квалификации своего персонала и во всех случаях документально подтверждать ознакомление с Руководством и осуществление инструктажа или обучения.

- Оператор**
- Подготовленный персонал/ специалист
  - Инструктаж на рабочем месте
  - Возможно обучение оператора персоналом Сервисной службы

- Наладчик-механик**
- Специалист
  - Инструктаж на рабочем месте
  - Возможно обучение персоналом Сервисной службы

- Наладчик-электрик**
- Специалист
  - Инструктаж на рабочем месте
  - Возможно обучение персоналом Сервисной службы

Пользователь должен периодически проверять квалификацию персонала и безопасность его работы.

## 2.5. Заявление о соответствии

Станок, как в целом, так и в отдельных элементах, из которых он состоит, был сконструирован в соответствии с российскими стандартами, а также с учётом Европейских и других национальных стандартов, действующим согласно Директиве по промышленному оборудованию, выпущенной Европейской комиссией (директива 98/37/ЕС). Учитывались требования следующих основных гармонизированных стандартов:

- Объединенная Директива ЕС по машиностроению (98/37/ЕС).
- Директива о низком напряжении (2006/95/ЕС).
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости (2004/108/ЕС).
- EN ISO 12100-1:2003 Безопасность машин. Основные понятия, общие положения по оформлению. Часть 1: Основная терминология, методология.

- EN ISO 12100-2:2003 Безопасность машин. Основные понятия, общие положения по оформлению. Часть 2: Технические требования.
- EN ISO 13849-1:2006 Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования.
- EN ISO 13850:2006 Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования.
- EN ISO 13857:2008 Безопасность машин и механизмов. Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей.
- ГОСТ Р 51344-99 (EN 1050-96) Безопасность машин. Принципы оценки риска.
- EN 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1: Общие требования.
- ГОСТ Р EN 12840:2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные).
- ГОСТ Р 50786:95 Станки металлообрабатывающие малогабаритные. Требования безопасности.
- ГОСТ Р 51335-99 (EN 349-93) Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела.
- ГОСТ Р 51342-99 (EN 953-97) Безопасность машин. Съёмные защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых съёмных защитных устройств.
- ГОСТ Р 51343-99 (EN 1037-95) Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска.
- ГОСТ ИСО 8995-2002 Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений.



Изготовитель *не несет ответственности* за нанесение травм людям или материальный ущерб, если они являются следствием:

- несоблюдения правил хранения станка, изложенных в Руководстве по эксплуатации;
- непредусмотренного использования станка;
- неправильного обращения со станком при техобслуживании и эксплуатации;
- несоблюдения изложенных в руководстве указаний на любом из этапов обращения со станком;
- неправильно установленных, неработоспособных или дефектных предохранителей и защитных устройств, а также при их снятии или игнорировании;
- изменения параметров или конструкции станка, не согласованных с изготовителем;
- повышенного износа вследствие недостаточного ухода;
- неправильно выполненного ремонта.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	Технические характеристики	WMD16V	WMD20V	WMD25V	WMD30V
1	Максимальный диаметр сверления, мм	16	20	25	32
2	Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	16	16	16	20
3	Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	50	63	63	76
4	Размер стола, мм	400×120	500×180	500×180	700×210
5	Поперечное перемещение, мм	160	175	175	220
6	Продольное перемещение, мм	220	280	425	425
7	Вертикальное перемещение, мм	210	380	380	370
8	Конус шпинделя	MT2	MT2	MT3	MT3
9	Ход пиноли шпинделя, мм	50	50	50	70
10	Т-образные пазы, шт × мм	3×10	3×12	3×12	3×12
11	Частота вращения шпинделя, мм/об	50-2250	50-2250	50-2250	50-2250
12	Диапазон поворота головки, град	±90°	±90°	±90°	±90°
13	Мощность двигателя, кВт	0,5	0,6	0,7	1,1
14	Габаритные размеры, мм	500 × 450 × 760	670 × 550 × 860	670 × 550 × 860	710 × 890 × 1120
15	Вес нетто, кг	60	103	120	220

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Станок поставляется в собранном виде, комплектация не предусматривает выполнение всех работ, возможных на станке.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Станок настольный сверлильно-фрезерный	1	
2	Штревель	1	на станке
3	Цифровая индикация	1	на станке, отсутствует на WMD16V
4	Протокол испытаний	1	
5	Руководство по эксплуатации	1	
6	Ящик под инструмент для обслуживания станка	1	
7	Масленка	1	
8	Переходная втулка	1	
9	Ключ рожковый 17-19 мм	1	
10	Ключ рожковый 25 мм	1	отсутствует на станках WMD25V и WMD30V
11	Ключи торцовые для деталей с шестигранным углублением (2,5;3;4;5;6 мм)	5	для WMD16V, WMD20V, WMD25V
12	Ключи торцовые для деталей с шестигранным углублением (2,5;3;4;5;6;8 мм)	6	для WMD30V
13	Плавкий предохранитель 10А	1	
14	Отвертка для винтов с прямым шлицем	1	
15	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем	1	
16	Сверлильный патрон 3-16мм	1	
17	Ключ для сверлильного патрона	1	
18	Рукоятка для маховиков	4	на станке и в ящике
19	Болт с «Т» - образной головкой	2	
20	Шайба	2	
21	Гайка	2	
22	Банка с краской	2	на усмотрение производителя

## 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Станки соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.009, ГОСТ Р ЕН 12840, ГОСТ Р 50786.

Электрооборудование станков соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1 и ГОСТ Р МЭК 1029-1, разделы 9, 13-16, 21.


### 5.1. Общие требования по обеспечению безопасности

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

Безопасность работы на станке обеспечивается его эксплуатацией в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации и настоящим Руководством. Основной гарантией безопасной работы на станке является внимательное ознакомление с особенностями его конструкции, условиями эксплуатации и мерами предосторожности, приведенными в настоящем Руководстве. Руководство предназначено для ознакомления с работой станка и не является пособием для обучения технологии обработки на станках.

### 5.2. Меры по обеспечению безопасности

5.2.1. Станок установите в хорошо освещенном и проветриваемом помещении, избегайте влажных и сырых мест, а также избегайте попадания на станок влаги. За станком должна быть расположена стенка, перегородка или другая защита.

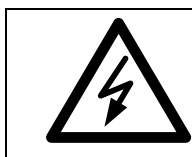

Станок должен быть обязательно подключен к питающей сети и цепям заземления согласно требованиям раздела 8 настоящего Руководства.

5.2.2. Включение станка производите только через исправную розетку. Перед включением станка в сеть убедитесь, что вводной выключатель станка находится в положении «OFF» (выключен).

5.2.3. Работа на станке должна производиться исправными инструментом и приспособлениями при надежном их закреплении. Инструмент используйте только на соответствующих ему режимах работы. Не применяйте приспособление или инструмент для выполнения несвойственных им операций.

5.2.4. До начала работы убедитесь, что на рабочем столе и других поверхностях станка не лежат лишние предметы (инструмент, заготовки, детали и т.д.), они должны быть убраны в специально отведенное для них место хранения.

5.2.5. Зона резания при работе должна быть закрыта откидным защитным экраном, заблокированным с цепями управления станка. В тех случаях, когда при тех или иных видах работ применение экрана затруднено, необходимо работать в специальных защитных очках – обычные очки могут не защитить ваши глаза от повреждения.

5.2.6. Обращайте внимание, нет ли у станка поврежденных элементов. Следите за правильным положением перемещающихся частей: все детали должны быть исправны и надежно закреплены, а перемещения – плавными без заеданий и не должны влиять на работу инструмента. Защитные кожуха или любые другие детали, имеющие повреждения, которые влияют на безопасность при работе, должны быть своевременно отремонтированы или заменены.


5.2.7. Установку заготовки и снятие обработанной детали, а также все настройки и регулировки производите на выключенном станке и при полной остановке вращения шпинделя.

5.2.8. При всех аварийных ситуациях необходимо быстро выключить станок путем нажатия на красную кнопку «OFF» (выключен) с грибовидным толкателем «Аварийный Стоп».

5.2.9. В процессе некоторых видов работ в зоне резания возможно образование пыли, содержащей вещества, вредные для дыхательных путей. Во избежание воздействия пыли применяйте вытяжные системы и средства личной защиты (респираторы с фильтрами тонкой очистки).

5.2.10. Работайте в соответствующей одежде. Помните, что свободные элементы одежды (рукава, лямки, галстуки и т.п.) могут зацепиться за подвижные (вращающиеся) части станка и стать причиной травматизма. Рекомендуется также работать в обуви на нескользкой подошве, не надевать перчатки, а при длинных волосах надевать головной убор.

5.2.11. Избегайте накопления на станке отходов от заготовок, стружки, абразивной пыли, а также лишнего инструмента и других предметов, затрудняющих обслуживание станка. Своевременно производите очистку станка, предварительно отключив его от питающей сети.

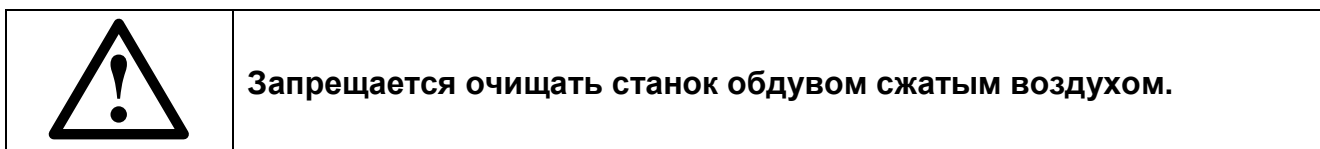

5.2.12. Не допускайте к станку детей. Помещение, где находится станок, электроприборы и инструменты, а также сам станок должны надежно закрываться и быть недоступны для детей.

### 5.3. Требования к обслуживающему персоналу



#### 5.3.1. Общие требования к обслуживающему персоналу

Персонал, допущенный к работе на станке, а также к работам по наладке, эксплуатации и ремонту, обязан:


- получить инструктаж по технике безопасности в соответствии с заводскими инструкциями, разработанными на основании Руководства по эксплуатации, типовых инструкций по охране труда;
- ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта станка и указаниями по безопасности труда, которые содержатся в настоящем Руководстве;
- ознакомиться с конструктивными и технологическими особенностями станка и пройти специальный инструктаж по работе на данной модели станка.

<p>Обязанности при обслуживании станка должны быть <b>четко определены и строго соблюдаться</b>, чтобы в части <b>обеспечения безопасности компетенция каждого работника</b> была четко определена.</p> <p>Это означает также, что работа на станке в особых режимах (например, при наладке) может осуществляться только <b>специально подготовленным персоналом!</b></p>
---


К обслуживанию электрооборудования станка допускается только специально обученный персонал, знакомый с электрооборудованием станка, прошедший инструктаж по технике безопасности.

	
	<p>Коробки выводов электрических машин, соединительные коробки, пультаы и др. должны быть <b>закрыты</b> крышками.  <b>Несоблюдение указанных требований может привести к электрической опасности или ее возможности!</b></p>


Принципиально **недопустимы** демонтаж и отключение любых устройств, обеспечивающих безопасность.

	<p>Работа при отключенных устройствах, обеспечивающих безопасность, приводит к появлению <b>всех видов механических и электрических опасностей</b>.</p>
---	---


Пользователь обязан всегда содержать станок в безупречном состоянии. Содержите рабочее место в чистоте.

	<p>При наличии грязи и посторонних предметов, при отсутствии порядка в расположении на рабочем месте заготовок и т.п. имеется <b>опасность поскользнуться, опасность от падения и ранения</b> об острые предметы.</p>
--	---

Оператор обязан ежедневно проверять станок на отсутствие внешних повреждений и неисправностей. Обслуживающий персонал обязуется незамедлительно сообщить лицу, ответственному за эксплуатацию, о возникших изменениях в работе станка, которые влияют на безопасность работы и вывести станок из работы.

	<p>Запрещено работать на станке, если Ваша работоспособность снижена в результате болезни или приема лекарств, алкоголя, наркотиков.</p>
---	--

Необходимо соответствующим образом запретить доступ персонала, не занятого непосредственно работой со станком, в рабочую зону, установив предупреждающие и запрещающие знаки.

	<p>Во время операций технического обслуживания, особенно при работе с открытыми крышками или отключёнными защитными устройствами (это разрешено только соответственно обученному персоналу), необходимо соблюдать крайнюю осторожность и предотвратить нахождение в рабочей зоне любых лиц, не участвующих непосредственно в работе.</p>
---	--


### 5.3.2. Использование индивидуальных средств защиты

При обращении со станком обслуживающий персонал, при необходимости, должен использовать индивидуальные средства защиты:


- специальные очки (защита глаз от стружки и брызг масла);
- прочные перчатки, защищающие от порезов (для ручной установки заготовок и снятия готовых изделий). Перчатки должны легко сниматься с руки;

- специальную одежду, которая не может зацепиться к подвижным частям станка (при нахождении оператора и его конечностей в непосредственной близости к быстро перемещающимся частям станка), а если и зацепится, то легко порвется при незначительном усилии;
- головной убор при длинных волосах, чтобы не попали в движущиеся части станка;
- защитные наушники, беруши (защита органов слуха от шума).

При работе на станке носите облегчающую спецодежду, рукава подворачивайте только внутрь – свободная одежда, галстук, шейные украшения, наручные часы, кольца и т.п. представляют собой опасность.

	<p>При попадании свободных краев одежды на движущиеся элементы станка, и заготовки имеется <b>опасность затягивания</b> одежды и конечностей.</p>
---	---


### 5.3.3. Меры безопасности при демонтаже и установке станка

	<p>При демонтаже и установке узлов станка имеется опасность падения узлов станка, опасность придавливания и удара. <b>Нахождение людей в опасной зоне недопустимо!</b></p>
---	--

Подключение станка к электросети должен производить специально подготовленный персонал, имеющий допуск по работе с электрооборудованием до 1000 В. При этом необходимо проверить наличие в питающей сети с глухозаземленной нейтралью вводного автоматического выключателя с характеристиками согласно раздела 8.

После подключения к электросети все электрооборудование должно быть проверено на безупречную работу. Необходимо обеспечить правильное заземление станка и правильную изоляцию всех выходов. Все переключатели перевести в их исходное или нулевое положение, проверить, что все выключатели станка правильно установлены для надежной наладки.

Если имеется сеть с изолированной нейтралью типа IT, то после установки станка, до подключения его к цеховой сети, необходимо произвести подключение узла заземления на корпусе станка к цеховой шине защитного заземления, замеренное омметром электрическое сопротивление между шиной заземления и любой металлической частью станка с расположенными на ней элементами электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением выше 25В в результате пробоя изоляции проводов. Кроме того, следует проверить наличие в сети устройства защитного зануления УЗО на ток утечки  $\leq 100\text{mA}$ .

	<p>Все металлические части станка (станина, корпус электрошкафа, пульт управления и т.д.), которые могут оказаться под напряжением выше 25В должны быть заземлены. Не выполнение данного требования может привести к появлению <b>всех электрических опасностей.</b></p>
---	--

Рабочая зона (и особенно зоны, в которых находятся устройства управления и кнопки аварийного останова) никогда не должны загромождаться материалами или чем-либо другим, что могло бы помешать свободному перемещению оператора. В случае аварийной ситуации, назначенный персонал должен иметь беспрепятственный доступ к станку.

### 5.3.4 Меры безопасности при работе станка

Используйте станок исключительно по его назначению, иначе возможна поломка станка.



При поломке станка возможно появление **механических и электрических опасностей**.

Категорически запрещается деблокировать или отключать блокировки, предусмотренные электросхемой станка.



При деблокировании или отключении блокировок, предусмотренных электросхемой станка, возможно появление **всех видов механических и электрических опасностей**.

Категорически запрещается снимать какие-либо защитные ограждения, предусмотренные конструкцией станка.



При изменении положения и функций устройств защиты возможно появление **всех видов механических опасностей**.

Не обрабатывайте материалы кроме тех, которые специально разрешены в этом Руководстве.



Обработка материалов других типов и размеров может повредить станок и привести к появлению **всех видов механических опасностей**.

Не используйте станок в опасной окружающей среде, поскольку влажность и пыль могут привести к коротким замыканиям в электрической системе.



При использовании станка во влажной окружающей среде на поверхностях станка, которые обычно не имеют контакта с токоведущими частями и с которыми контактирует оператор, может появиться **опасное высокое электрическое напряжение**.

Обеспечьте достаточную освещенность рабочего места (не менее 500 лк).



**Запрещается** работа при низкой освещенности рабочего места станка, поскольку повышается **опасность ошибки** оператора, **поломки станка** с появлением **механических и электрических опасностей**.

Чистку и обтирку станка производить только при полной его остановке и отключении от сети.



Во время чистки на работающем станке и при не отключении электропитания выключателем КМ1 имеются все **механические и электрические** опасности.


При обращении со смазочными материалами следует соблюдать правила их использования, имеющиеся в инструкциях.





При несоответствующем обращении со смазочными материалами имеется опасность от **контакта или вдыхания паров вредных жидкостей** (**опасность поражения кожи, раздражения и заболевания дыхательных путей, а также заболеваний внутренних органов**).



Смазочные материалы, клей и средства для чистки не должны попадать в мусор, канализацию и в почву. Это также касается и тары для их хранения. Не допускайте вытекания смазочных материалов.


	Смазочные материалы, средства для чистки при попадании в мусор, канализацию и в почву могут <b>загрязнять</b> окружающую среду. Не допускайте вытекания смазочных материалов – может появиться <b>опасность поскользнуться</b> .
---	--

При всех работах по техническому обслуживанию и ремонту станка следует отключать питающее напряжение при помощи вводного выключателя в сети и предохранять от непреднамеренного включения, отсоединив станок от сети вилкой.


	При не отключении электропитания станка выключателем в сети для работ по техническому обслуживанию и ремонту имеются все <b>механические и электрические</b> опасности.
	<b>Уходя с рабочего места, оповестите о своих работах (например, с помощью таблички на пульте управления).</b>

Меры безопасности при проверке технического состояния и проведении ремонтных работ должны выполняться в соответствии с пунктами 5.3.1-5.3.4 данного Руководства.

Персонал, включающий станок, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ (ремонт, очистка и др.), подключить станок к сети в разьеме X1 и оповестить персонал о пуске.

	При невыполнении указаний по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту установки возможно появление <b>всех видов механических и электрических опасностей</b> .
---	---

### 5.3.5 Действия в аварийных ситуациях

	При опасных и аварийных ситуациях, несчастных случаях необходимо незамедлительно остановить станок нажатием кнопки «Аварийный стоп»!
---	--

В опасных ситуациях нужно быстро реагировать, для этого необходимо следующее:

- персонал должен знать, где находятся защитные устройства, сигнализаторы опасности, средства по оказанию первой помощи, спасательные средства и должны быть обучены в обращении с ними.
- пользователь несёт ответственность за обучение персонала.
- все средства оказания первой помощи (аптечки, сосуды для промывки глаз, носилки и прочие средства) должны находиться близко, в легко доступных для персонала местах.

Все средства должны быть в исправном состоянии и их следует регулярно проверять на исправность.


#### 5.4. Проведение конструктивных изменений в станке

	<p>Любые несогласованные с производителем переделки и/или изменения станка <b>недопустимы из соображений обеспечения безопасности</b> для людей и станка.</p> <p>Пользователь может использовать запчасти и быстро изнашиваемые детали, <b>произведенные только заводом-изготовителем.</b></p> <p>В случае применения запчастей, произведенных не заводом-изготовителем, ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» <b>не несет ответственности за работоспособность станка.</b></p> <p>Детали станка, вызывающие опасения в их исправности, должны быть <b>немедленно заменены.</b></p>
--	--

#### 5.5. Уровень шума станка

На станке при типовых условиях эксплуатации на рабочем месте оператора уровень звука не превышает 80 дБА. При работе станка на холостом ходу уровень звука на рабочем месте составляет 74 дБА. Корректированный уровень звуковой мощности составляет 88,4 дБА. Неопределенность измерения звуковой мощности соответствует стандарту ИСО 3746 и при доверительной вероятности 95% равна  $\pm 1,96 \sigma_R$  от измеренного значения, где  $\sigma_R = 3$  дБА.

Шумовые характеристики измерялись в соответствии с методикой стандарта ГОСТ Р 51402-99 (ИСО 3746-95) с учетом требований, изложенных в ИСО 230-5.

	<p>При неблагоприятных условиях эксплуатации, когда средний по энергии уровень звука за 8-ми часовую смену превышает 80 дБА, имеется <b>опасность потери слуха</b>, и поэтому необходимо использовать <b>защитные средства</b> (наушники, беруши), а также сократить время работы на данных режимах.</p>
--	--

Приведенные выше значения уровней шума совсем необязательно являются безопасными для работы на станке. Несмотря на наличие корреляции между излучаемым и воспринимаемым уровнем шума, это не может быть использовано в качестве надежного параметра для определения того, требуется или не требуется принятие дальнейших мер предосторожности.

Факторы, оказывающие влияние на практический уровень восприятия излучаемого шума производственным персоналом, включают характеристики рабочего помещения, наличие других источников шума и т.д., например число станков и других смежных процессов, а также время, в течение которого оператор подвергается воздействию шума.

Кроме того, допустимый уровень этого воздействия может быть различным в различных странах. Однако приведенная выше информация позволит пользователю станка более объективно оценить опасности и риски, которым подвергается обслуживающий персонал.

#### 5.6. Остаточные риски

Пользователь станка должен позаботиться о том, чтобы эксплуатирующий и обслуживающий персонал был полностью проинформирован обо всех опасностях и рисках.

Выполнение персоналом требований, указанных в приведенных выше знаках предупреждения об опасностях, обеспечивает для данного станка уменьшение остаточных рисков до уровня, достигнутого на аналогичном оборудовании, достаточная безопасность которого доказана опытом его эксплуатации.

Однако персонал должен знать и помнить о существовании остаточных рисков, поскольку выполнение указанных выше требований не устраняет полностью имеющиеся опасности.

## 6. ПОДГОТОВКА СТАНКА К РАБОТЕ.

### 6.1 Распаковка и установка станка.

6.1.1. Для извлечения станка из ящика выверните шурупы (саморезы) на нижней части боковых стенок ящика. Снимите колпак ящика с основания.

6.1.2. Проверьте наличие всех принадлежностей станка в соответствии с упаковочным листом или разделом «Комплект поставки» в сопроводительной документации.

6.1.3. Выверните болты, крепящие станок к основанию ящика.

6.1.4. Выберите для станка сухое, хорошо освещенное просторное место (на устойчивой подставке или верстаке), чтобы обеспечить доступ к нему во время обслуживания со всех четырех сторон. Место для установки станка следует выбрать так, чтобы вблизи не было источников вибрации и интенсивного пылеобразования.

6.1.5. Аккуратно снимите станок с днища транспортного ящика и установите его на подготовленное место.

	<b>Категорически запрещается поднимать станок за шпиндель.</b>
--	--

6.1.6. Закрепите станок, учитывая размеры его основания.

### 6.2 Расконсервация станка.

6.2.1. Температура помещения, в котором установлен станок, должна быть в пределах  $20^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{C}$ , влажность – 40...80%. Если станок до распаковки транспортировался или хранился при низкой температуре, необходимо сделать 4 часовую выдержку, чтобы станок приобрел температуру помещения.

	В соответствии с требованиями безопасности расконсервацию станка и принадлежностей следует производить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и мест хранения пищевых продуктов. При этом не допускается также пользоваться открытым огнем.
--	--

6.2.2. Очистите все законсервированные поверхности ветошью или бязью, смоченной в уайт-спирите или керосине. Не используйте растворитель для красок, бензин или растворитель для лака. Это может повредить окрашенные поверхности.

6.2.3. Покройте все неокрашенные нерабочие поверхности станка и принадлежностей тонким слоем машинного масла или технического вазелина.

### 6.3 Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск станка.

6.3.1. Прежде чем приступить к работе на станке проверьте и подтяните все ослабевшие во время транспортировки внешние соединения и крепления.

6.3.2. Произведите смазку станка согласно рекомендациям раздела 11 «Смазка станка».

6.3.3. Произведите опробование ручных перемещений стола и пиноли, перемещение и поворот шпиндельной головки на всю длину ходов.

	Во избежание травм категорически запрещается производить наладку и настройку станка, а также какие-либо регулировочные работы при включенном питании системы электрооборудования.
--	---

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА

### 7.1. Маховик продольного перемещения.

Расположен с двух сторон стола и перемещает стол в продольном направлении (Рисунок 2, А).

### 7.2. Маховик поперечного перемещения.

Расположен на передней части основания и перемещает стол в поперечном направлении (Рисунок 2, В).

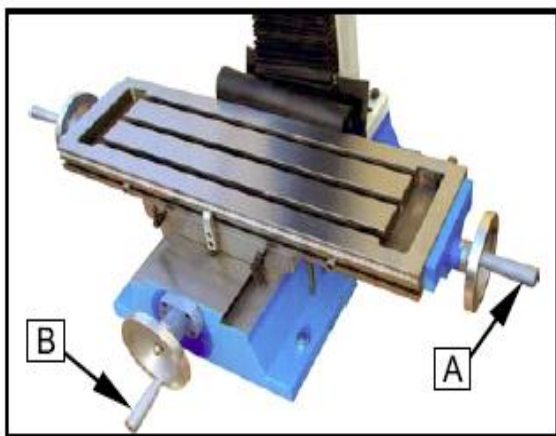


Рисунок 2.



Рисунок 3.

### 7.3. Маховик перемещения шпиндельной головки.

Расположен на правой стороне колонны. Шпиндельная головка может перемещаться по вертикали для подстройки под высоту обрабатываемой детали. Вращением маховика (Рисунок 3, С) переместите шпиндельную головку в необходимое положение и закрепите ее фиксаторами.

Перед перемещением подвижных элементов станка ослабьте фиксаторы.
---

### 7.4. Регулируемые ограничители стола.

Расположены на передней части стола и предназначена для ограничения хода при продольном перемещении (Рисунок 4, D).

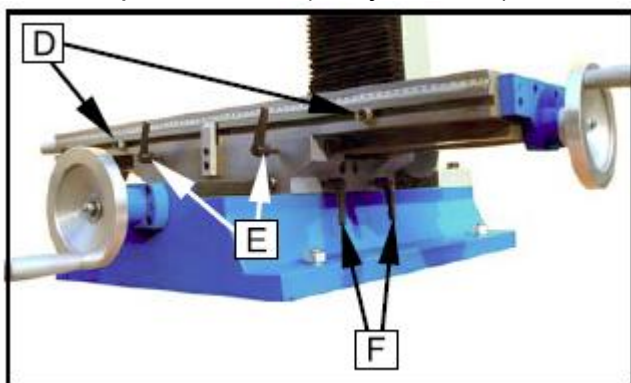


Рисунок 4.



Рисунок 5.

### 7.5. Фиксаторы стола.

Фиксаторы стола при продольном перемещении (Рисунок 4, E) расположены на передней части стола. Фиксаторы стола при поперечном перемещении (Рисунок 4, F) распо-

ложены в правой части под столом. Чтобы зафиксировать положение стола вращайте фиксаторы по часовой стрелке.

#### 7.6. Фиксаторы шпиндельной головки.

Расположены на правой стороне колонны (Рисунок 5, G). Чтобы зафиксировать положение шпиндельной головки вращайте фиксаторы по часовой стрелке.

#### 7.7. Фиксатор пиноли.

Расположен с левой стороны шпиндельной головки (Рисунок 5, H). Вылет шпинделя может быть зафиксирован фиксатором пиноли шпинделя. Установите необходимое положение пиноли шпинделя и зафиксируйте.

Для оптимальных результатов все фрезерные операции должны выполняться с максимально поднятым шпинделем. Зафиксируйте шпиндель, стол и шпиндельную головку перед началом работ.
--

#### 7.8. Рукоятка перемещения пиноли.

Расположена с правой стороны шпиндельной головки (Рисунок 6, J). Движением против часовой стрелки пиноль перемещается по направлению к столу. Возвратная пружина вращает рукоятку в обратном направлении. **Фиксатор (Рисунок 6, K) перед работой с рукояткой перемещения пиноли должен быть в вывернутом положении.** Шкала лимба (Рисунок 6, L) в основании рукоятки может быть выведена в «ноль» для точного и удобного перемещения.

#### 7.9. Точная подача пиноли.

Вверните фиксатор (Рисунок 6, K) до упора для активации маховика точной подачи (Рисунок 6, M), расположенной на передней стороне шпиндельной головки. Поверните маховик по часовой стрелке для перемещения шпинделя вниз, против – для поднятия вверх.

Функция точной подачи пиноли отсутствует на станке модели WMD16V.

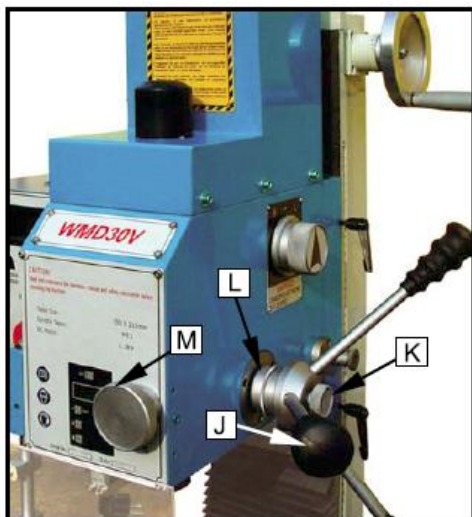


Рисунок 6.

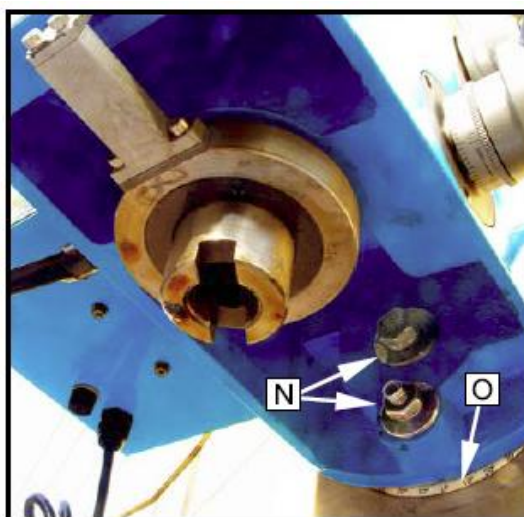


Рисунок 7.


#### 7.10. Поворот шпиндельной головки.

Головка может поворачиваться на 90° влево или вправо, что позволяет производить сверление под углом и фрезеровку горизонтальных пазов. Ослабьте фиксирующие гайки (Рисунок 7, N) под головкой. Поверните шпиндельную головку в нужное положение, используя шкалу (Рисунок 7, O). Затяните фиксирующие гайки.

Постоянно контролируйте положение шпиндельной головки во избежание произвольного поворота.

При возвращении в нулевое положение, для точного позиционирования, головка должна быть отрегулирована при помощи шкалы (Рисунок 7, О). Если у вас есть возможность использовать универсальные поворотные тиски для выполнения фрезерования без поворота головки, вы сэкономите свое время, потраченное в противном случае на регулировку.

#### 7.11. Ручка переключения диапазона скоростей.

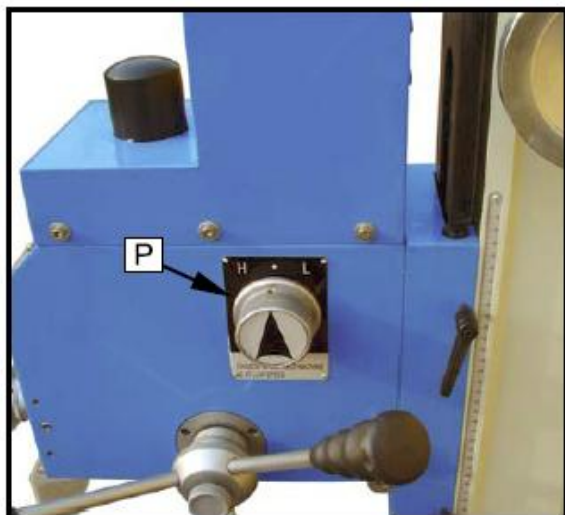

Располагается с правой стороны шпиндельной головки (Рисунок 8, Р). Диапазон скоростей выбирается поворотом ручки вправо или влево.

L	H
50-1125	100-2250

Рисунок 8.

Запрещается переключать диапазоны скоростей при вращающемся шпинделе.

Даже при низких скоростях шпинделя может произойти выброс стружки наружу. При работе на станке в обязательном порядке надевайте защитные очки и спецодежду!



## 8. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНКА

### 8.1 Общие сведения

По способу защиты от поражения электрическим током электрооборудование станка относится к классу 1, т.е. имеет рабочую изоляцию и элемент для заземления.



**Станок необходимо подключить к однофазной сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 220В через 2-х полюсную розетку (с заземляющим контактом) через вводной автомат с характеристикой В (отсечка по току  $3I_n$ ) или характеристикой С (отсечка по току  $7I_n$ ) для номинального тока 10А. Установка розетки должна быть произведена квалифицированным специалистом и выполнена медными проводами сечением не менее  $3(4) \times 1,5 \text{ мм}^2$ . Работы по обслуживанию и ремонту электрической части станка могут выполняться только аттестованными электриками! При**

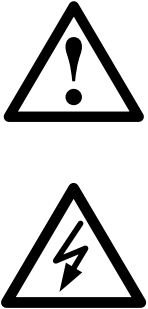	<p>несоблюдении этого правила станок может быть серьезно поврежден. По окончании работ не отключайте питание, пока станок не остановится!</p>
	<p>В случае отсутствия сети с глухозаземленной нейтралью подключение станка в сетях TI, TT должно производиться сначала к контуру защитного заземления на узел заземления станка, обозначенного , а затем к питающей сети, оборудованной устройством защитного отключения УЗО с током утечки не более 100 мА.</p>

## 8.2 Описание работы по схеме электрической принципиальной (Рисунок 9)

При включении станка необходимо проверить, не нажата ли кнопка «Аварийный стоп» (Рисунок 10, А), а также для моделей WMD20V, WMD25V и WMD30V установить переключатель (Рисунок 10, D) в положение F или R (зависит от стороны вращения шпинделя).

Следующим этапом выбирается диапазон частот вращения шпинделя при помощи ручки на правой боковой панели шпиндельной головки (Рисунок 8, P).

Для включения двигателя шпинделя, необходимо нажать кнопку «Пуск». Двигатель шпинделя начнет вращение с заданной скоростью и в заданном направлении.

Управление скоростью вращения шпинделя осуществляется посредством «Платы управления скоростью». Останов двигателя шпинделя происходит нажатием кнопки «Стоп» (Рисунок 10, B) или нажатием кнопки «Аварийный останов» (Рисунок 10, A).

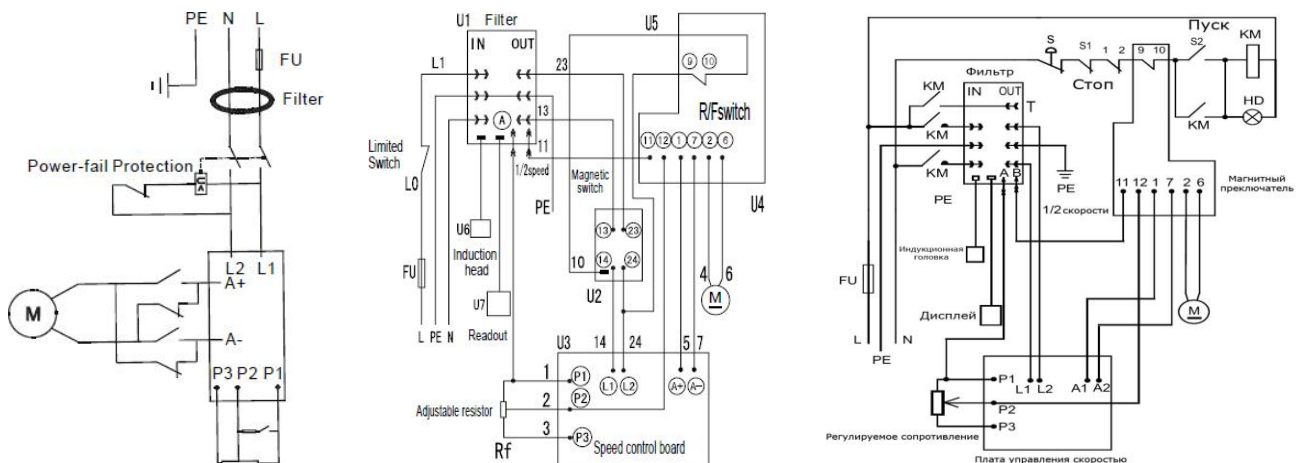


Рисунок 9. Схемы электрические принципиальные (слева для WMD16V, посередине для WMD20V, справа для WMD25V и WMD30V).

### 8.2.1. Аварийный стоп (Рисунок 10, А).

Предназначен для аварийной остановки, защиты станка и его электрической части. Зеленая кнопка (Рисунок 10, В) с отметкой «I» служит для пуска двигателя, красная с отметкой «O» - для выключения.

В зависимости от модели кнопка «Аварийный стоп» может быть вынесена отдельно или находиться в одном блоке с кнопками «I» и «O».

### 8.2.2. Регулятор скорости вращения.

Поворотом регулятора (Рисунок 10, С) по часовой стрелке происходит увеличение скорости вращения шпинделя, при повороте против часовой стрелки – уменьшение скорости вращения шпинделя. При остановке станка она должна быть установлена в положение минимальных оборотов вращения шпинделя. Запускать станок также разрешается только при ручке контроля скорости в нулевом положении.

### 8.2.3. Переключатель изменения направления вращения.

Изменение положения этого переключателя приводит к изменению направления вращения шпинделя. F – прямое, R – обратное (Рисунок 10, D).

	Запрещается изменять направление вращения при вращающемся шпинделе.
--	---

### 8.2.4. Предохранитель (Рисунок 11, Е).

Держатель предохранителя расположен на задней стенке блока управления. В него вставляется предохранитель на 10А. Поверните держатель против часовой стрелки, чтобы его вынуть и сменить предохранитель, поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть держатель.

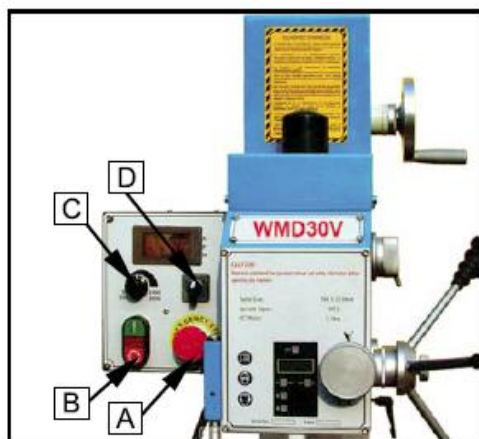


Рисунок 10.

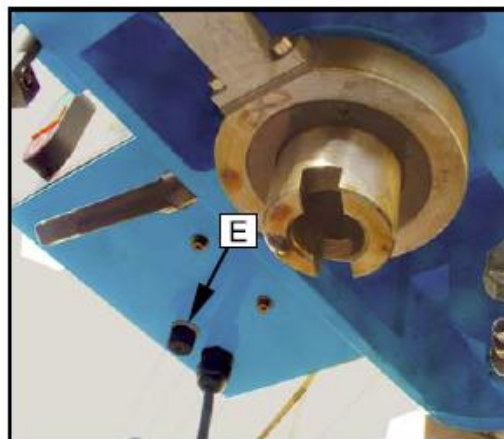


Рисунок 11.

## 9. ЗАМЕНА ОПРАВКИ.

- 9.1. Отсоедините станок от источника питания, выньте вилку из розетки.
- 9.2. Снимите крышку со штрелева на кожухе двигателя (Рисунок 12, А).





Рисунок 12.

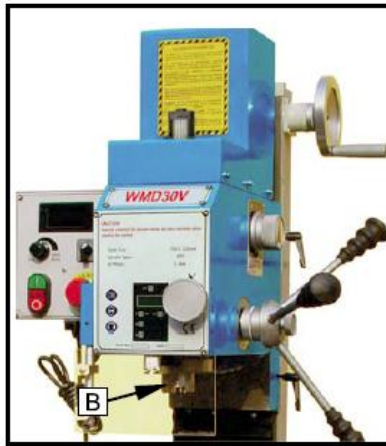


Рисунок 13.



Рисунок 14.

9.3. Удерживайте шпиндель (Рисунок 13, В) с помощью ключа за хвостовик, чтобы он не вращался при выкручивании штревели (Рисунок 14, С).

9.4. Выкрутите штревель приблизительно на 3 – 4 оборота.

9.5. Постучите резиновым молотком по штревелю, чтобы выбить оправку.

9.6. Возьмитесь за оправку одной рукой, одновременно выкручивая штревель другой. Продолжайте выкручивать штревель, пока оправка не сможет быть извлечена. Протрите шпиндель чистой сухой ветошью.

9.7. Протрите новую оправку чистой сухой ветошью и поместите ее в конус шпинделя. Ввинтите штревель в оправку. Затяните его гаечным ключом, удерживая шпиндель за хвостовик другим ключом.

## 10. РЕГУЛИРОВКА КЛИНЬЕВ.

После некоторого времени эксплуатации перемещение по направляющим приведет к ожидаемому износу. Отрегулируйте клинья для компенсации этого износа.

10.1. Винт регулировки горизонтального клина (Рисунок 15, А) находится с правой стороны основания. Винт регулировки поперечного клина (Рисунок 15, В) находится в передней части под столом. Винт регулировки вертикального клина (Рисунок 16, С) находится на каретке вертикальных направляющих.

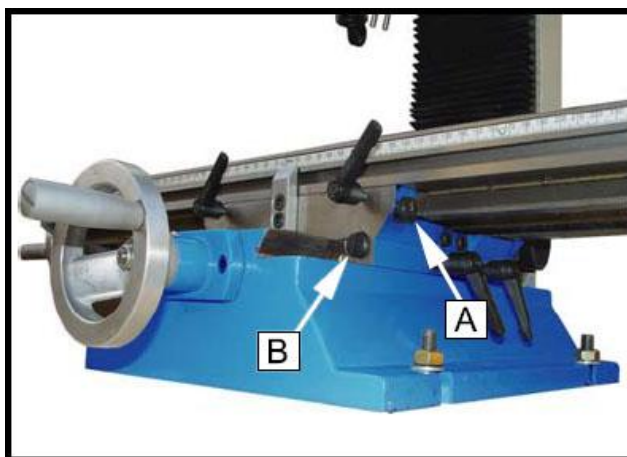


Рисунок 15.

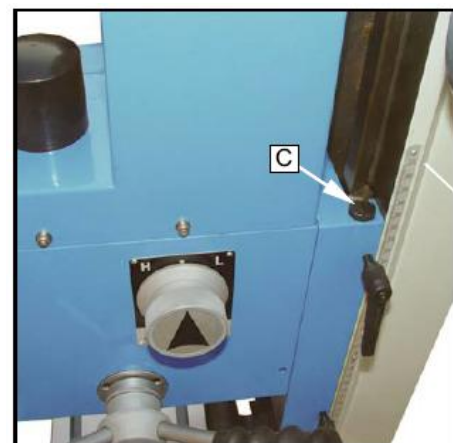


Рисунок 16.

10.2. Ослабьте регулировочный винт на узком конце клина. Поверните на пол оборота по часовой стрелке винт на широком конце клина. Поверните маховик стола или шпиндельной головки и проверьте плавность хода.

10.3. Регулируйте по необходимости.

## 11. СМАЗКА СТАНКА.

Перед началом эксплуатации станка, а также перед началом работы на нем после длительного перерыва, необходимо смазать все трущиеся поверхности узлов и механизмов станка. Помните, что внимательное отношение к смазке является гарантией безотказной работы станка и его долговечности.

В подшипниках шпинделя смазка закладывается при сборке станка и поэтому в начальный период эксплуатации производить смазку подшипников не следует. Однако, если с течением времени выявится необходимость замены смазки, то для этого следует использовать консистентную смазку. Перед этим необходимо тщательно удалить с подшипников старую смазку, промыть и просушить подшипники.

Ходовые винты и гайки смазывайте тонким слоем консистентной смазки.

Примечание: в качестве консистентной смазки рекомендуется применять солидол УС-2 ГОСТ 1033-79 или солидол «С» ГОСТ 4366-76.

## 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА.

Во время эксплуатации необходимо проводить профилактические мероприятия по техническому обслуживанию станка, чтобы сохранить его точностные характеристики и длительный срок службы.

Регулярно производите смазку станка согласно рекомендациям раздела 11 настоящего Руководства.

При работе своевременно убирайте стружку с направляющих и ходового винта, следите, чтобы стружка не попадала в конус шпинделя, между суппортом и направляющими станины.

Каждый раз после работы убирайте стружку, очищайте все части станка и смазывайте все неокрашенные поверхности для предотвращения коррозии. Старая загустевшая смазка должна своевременно удаляться.

При обнаружении неисправностей или повреждений немедленно принимайте меры для их устранения.



При выполнении очистки, профилактики или ремонта отсоедините станок от источника питания. Ремонт станка может выполняться только квалифицированным персоналом с соответствующим механическим и электротехническим образованием. Не удаляйте стружку голыми руками, острые края стружки могут поранить руки. Не используйте для очистки, легко воспламеняющиеся жидкости или жидкости с ядовитыми испарениями! При очистке защищайте электрическую часть (двигатель, переключатели, электроразъемы и т.п.) от попадания влаги. Масло, смазка и чистящие средства загрязняют окружающую среду, и их утилизация с обычным мусором или через канализацию недопустима, утилизируйте эти вещества в соответствии с местным природоохранным законодательством. Ветошь загрязненная маслом, смазкой и чистящими средствами, легко воспламеняется. Соберите загрязненную ветошь в закрытую емкость и утилизируйте ее в соответствии с местным природоохранным законодательством, не складывайте ее с обычным мусором!

### 13. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Проблема	Возможная причина	Решение
Инструмент вибрирует	Ослабли клинья стола, колонны. Не зафиксировано перемещение по неиспользуемым осям. Пиноль не зафиксирована. Инструмент не отцентрирован. Неприемлемая форма инструмента, инструмент тупой.	Отрегулируйте клинья  Зафиксируйте все оси, кроме перемещаемой.  Зафиксируйте пиноль.  Отцентрируйте.  Придайте нужную форму, заточите или замените инструмент.
Глубина сверления не-удовлетворительна	Пиноль не перемещается. Неправильная регулировка.	Закрепите. Убедитесь, что система отрегулирована параллельно столу.
Отверстие несоосно, или сверло вибрирует.	Тупое сверло. Неправильная установка сверла в патроне. Патрон не зафиксирован в шпинделе. Штревель не зафиксирован. Изношен или ослаб подшипник. Высокая скорость операции.	Используйте заточенное сверло. Установите правильно.  Переустановите патрон в оправку. Зафиксируйте.  Затяните или замените.  Уменьшите скорость.
Сверло вращается рывками или останавливается.	Высокая скорость подачи сверла.	Уменьшите подачу.
Патрон затягивается или ослабляется с трудом.	Заело патрон. В патрон попал мусор.	Смажьте. Прочистите патрон.
Патрон вибрирует.	Патрон в оправке слабо зафиксирован. Штревель не затянут.	Прочистите оправку и переустановите. Прочистите шпиндель и заново установите штревель.
При включении станка ничего не происходит.	Станок не включен в сеть. Ослабли соединения.	Включите станок в сеть. Затяните соединения.

## 14. УПАКОВКА.

14.1. Собранный и укомплектованный согласно разделу 4 станок, прилагаемые к нему сменные части и инструмент, упаковываются в тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении.

14.2. Прилагаемая к станку техническая и сопроводительная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или поливинилхлоридной пленки по ГОСТ 16271-79 и укладывается в упаковочный ящик.

## 15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

15.1. Станок в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, и указаниями транспортной маркировки.

15.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192-96.

При погрузочно - разгрузочных работах и транспортировании упакованного станка расположение канатов необходимо производить в соответствии с обозначением мест строповки на упаковочном ящике. При транспортировке краном канат должен быть выбран с учетом веса брутто упакованного станка.

К строповке допускаются лица, аттестованные на проведение погрузочно - разгрузочных работ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо принять меры, исключающие повреждение станка (не допускать удары, резкие толчки). При транспортировании упакованный станок должен быть надежно закреплен на транспортном средстве. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78.



**Пользуйтесь только транспортными средствами с достаточной грузоподъемностью, т.е. больше чем указанный транспортируемый вес!**  
**При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент (пол) необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергался сильным толчкам и сотрясениям.**

## 16. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

Станок по истечении срока службы должен быть утилизирован в соответствии с местным природоохранным законодательством.

## Гарантийный талон

Тип и обозначение:

---

---

---

Заводской номер и год выпуска

---

ОТК: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес организации продавца

---

---

---

\_\_\_\_\_ М.П.

Наименование и адрес конечного пользователя  
(потребителя)

---

---

---

\_\_\_\_\_ М.П.

Текст претензии:

---

---

---


---

---



Устройство основных узлов станка настольного сверлильно-фрезерного модели WMD16V.

Сборка шпиндельной головки

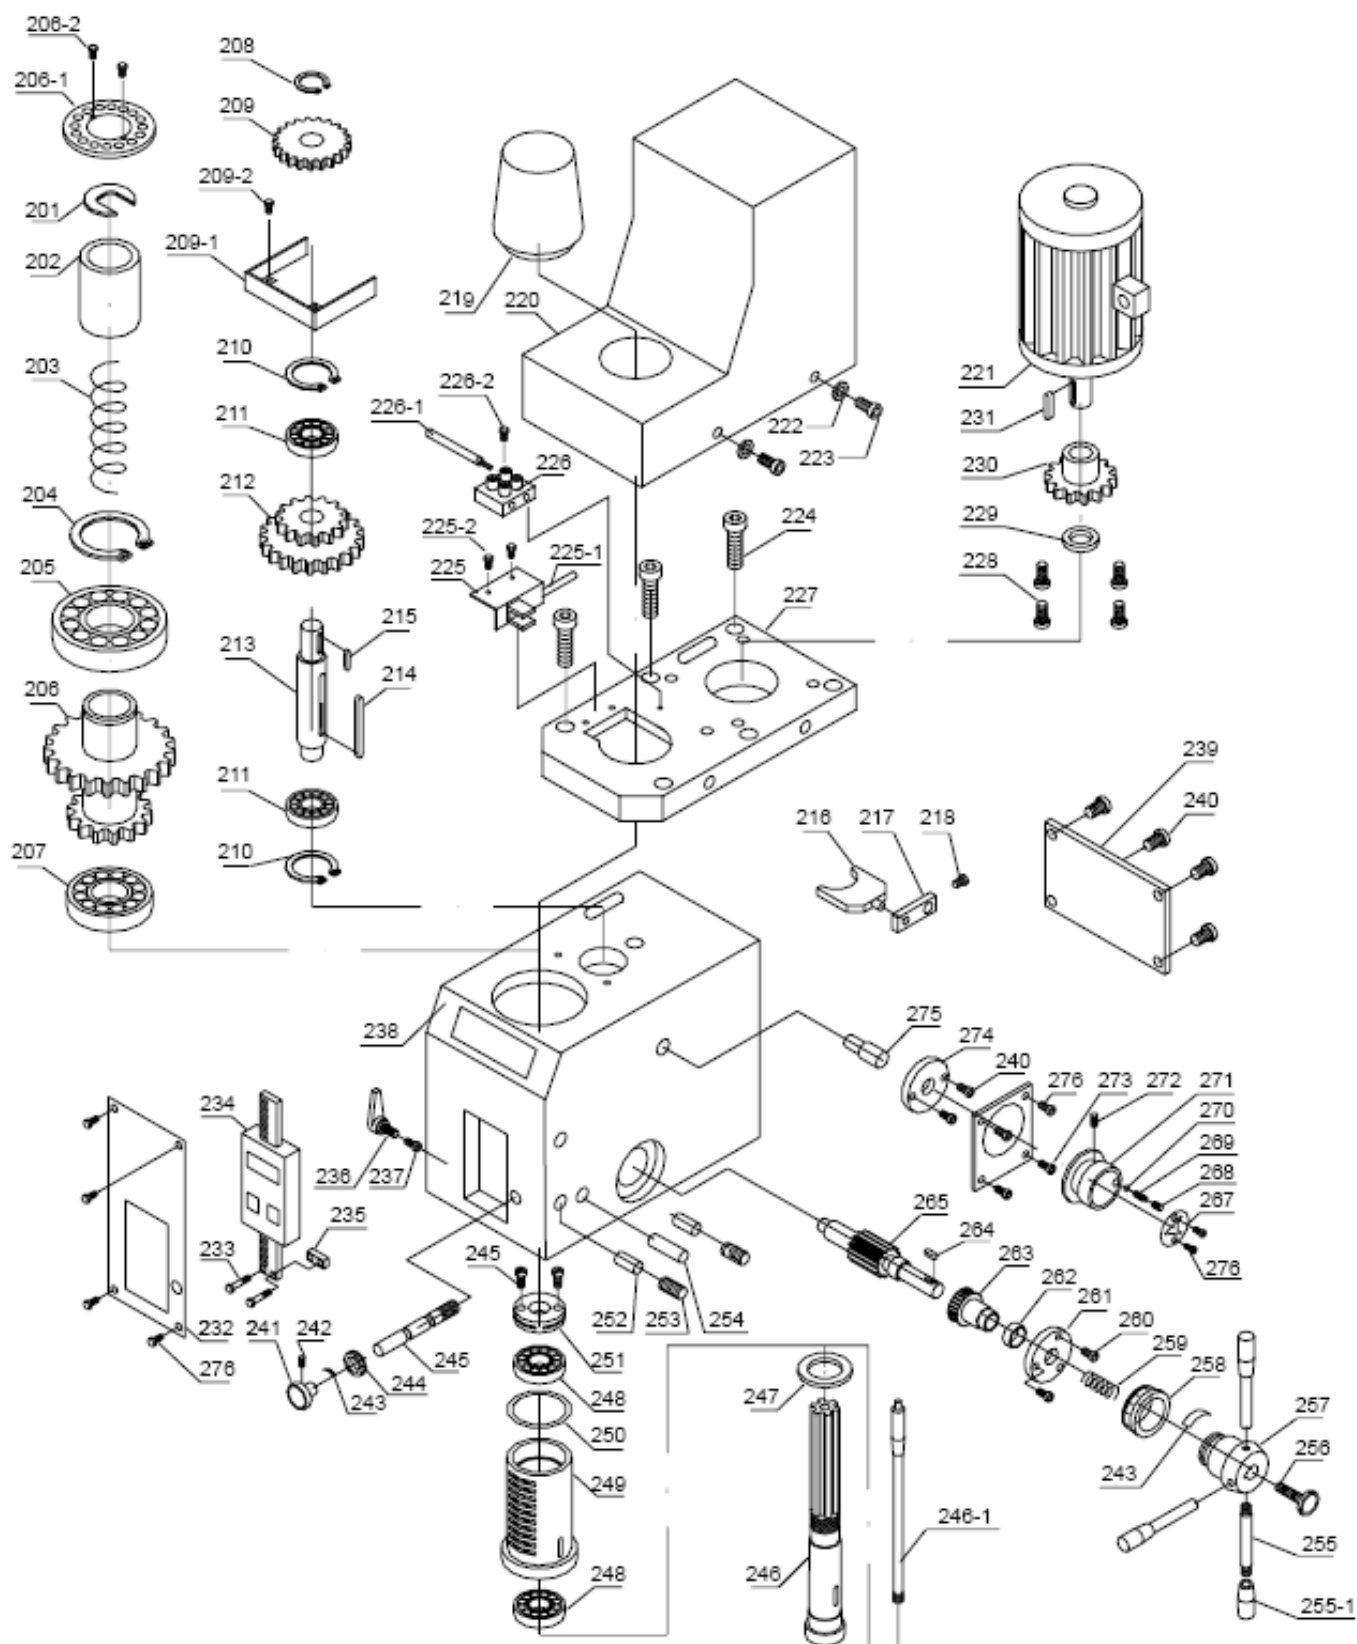


№ по схеме	Наименование	Количество	Примечание
201	Шайба фиксирующая	1	
202	Втулка	1	
203	Пружина	1	2,5x28x100
204	Кольцо упорное	1	Ø45
205	Подшипник	1	6209
206	Блок зубчатых колес	1	60/70Т
206-1	Растровое кольцо	1	Ø16
206-2	Винт	2	М3x8
207	Подшипник	1	707
208	Кольцо стопорное	1	Ø15
209	Колесо зубчатое	1	37Т
209-1	Щиток	1	
209-2	Винт	2	М3x6
210	Кольцо стопорное	2	Ø32
211	Подшипник	2	6002
212	Блок зубчатых колес	1	42/62Т
213	Вал	1	
214	Шпонка	1	5x50
215	Шпонка	1	С5x12
216	Вилка	1	
217	Рычаг	1	
218	Винт	1	М5x8
219	Крышка	1	
220	Кожух двигателя	1	
221	Двигатель	1	91ZYТ005
222	Шайба	6	4
223	Винт	6	М4x8
224	Винт	6	М6x14
225	Кронштейн для искателя	1	(опция)
225-1	Провод	1	
225-2	Винт	2	М3x6
226	Клемма	1	(опция)
226-1	Провод	1	(опция)
226-2	Винт	1	М3x12
227	Установочная плита двигателя	1	
228	Винт	4	М5x12
229	Кольцо упорное	1	Ø10
230	Колесо зубчатое	1	25Т
231	Шпонка	1	С4x6
232	Панель	1	
233	Винт	2	М3x6
234	Цифровая шкала	1	
235	Упор	1	
236	Фиксатор	1	8x20
237	Штифт латунный	1	



№ по схеме	Наименование	Количество	Примечание
238	Корпус фрезерной головки	1	
239	Крышка задняя	1	
240	Винт	4	M4x8
241	Ручка	1	
242	Винт	1	M5x6
243	Пружина	2	
244	Лимб	1	
245	Вал червячный	1	
246	Шпиндель	1	
246-1	Штривель	1	
247	Кольцо	1	
248	Подшипник	2	6002
249	Пиноль	1	
250	Кольцо резиновое	1	58x2,65
251	Кольцо регулировочное	1	
252	Штифт латунный	2	B4x20
253	Винт	2	M5x12
254	Штифт	1	A6x30
255	Рукоятка	3	
255-1	Ручка	3	
256	Фиксатор	1	
257	Корпус	1	
258	Лимб	1	
259	Пружина	1	1,2x12x2,5
260	Винт	3	M4x40
261	Фланец	1	
262	Кольцо	1	
263	Червячное колесо	1	
264	Шпонка	1	4x12
265	Вал-шестерня	1	
266	Фланец	1	
266-1	Винт	3	M4x12
267	Шильдик-стрелка	1	
268	Винт	1	M8x8
269	Пружина	1	0,8x5x25
270	Шарик	1	
271	Ручка	1	
272	Винт	1	M5x16
273	Указатель диапазона скоростей	1	
274	Фланец	1	
275	Вал вилки	1	

# Сборка колонны, стола и основания

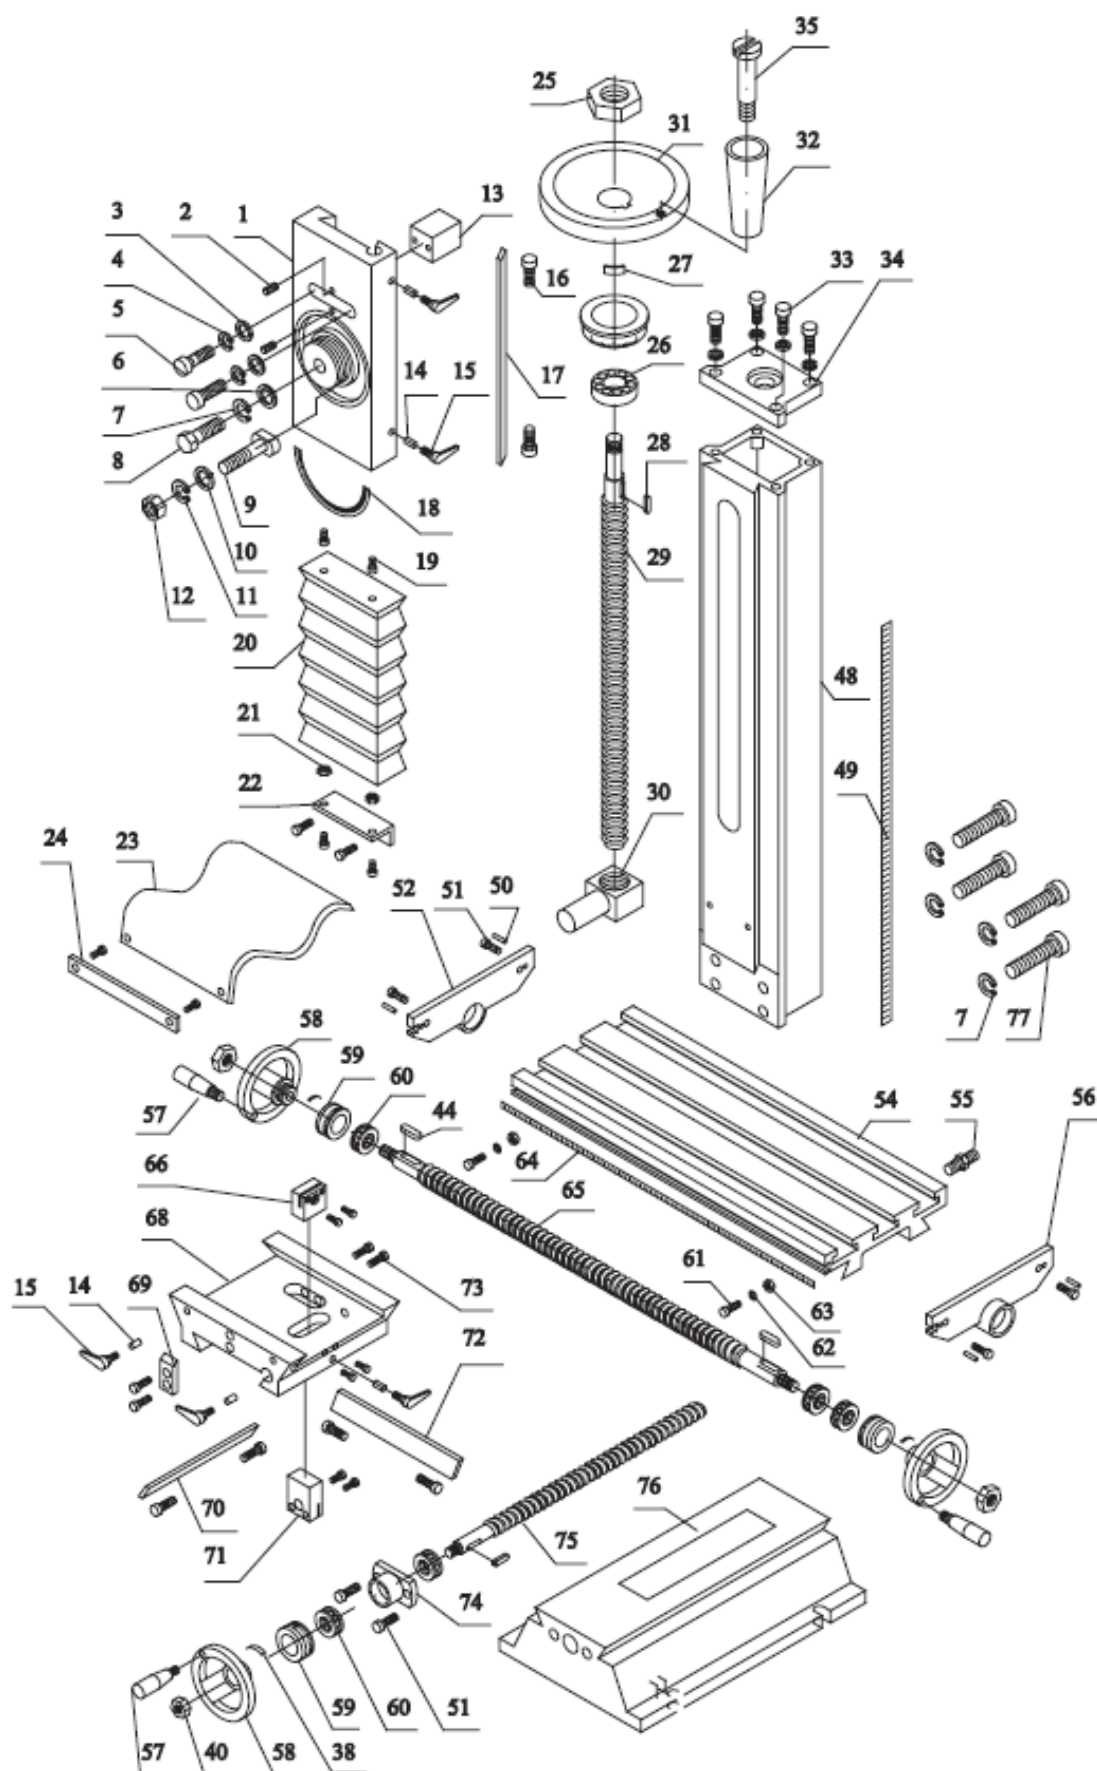


№ по схеме	Наименование	Количество	Примечание
1	Ползун головки	1	
2	Винт	2	M6x16
3	Шайба	2	8
4	Шайба пружинная	6	8
5	Винт	2	M8x25
6	Шайба	1	12
7	Шайба пружинная	5	12
8	Винт	1	M12x40
9	T-болт	1	M10
10	Шайба	1	10
11	Шайба пружинная	1	10
12	Гайка	1	M10
13	Блок	1	
14	Штифт латунный	5	
15	Рычаг зажима	5	M6x16
16	Винт клина	2	
17	Клин	1	
18	Цифровая шкала	1	
19	Винт	12	M5x10
20	Защитный кожух	1	
21	Гайка	1	M5
22	Кронштейн	1	
23	Защитный кожух	1	
24	Планка	1	
25	Гайка	2	M16x1,5
26	Подшипник	1	
27	Пружина	1	
28	Шпонка	2	4x16
29	Винт ходовой вертикальный	1	
30	Гайка маточная	1	
31	Маховик	4	
32	Ручка	1	
33	Винт	4	M8x20
34	Фланец	1	
35	Ось ручки	1	
38	Пружина	3	
48	Стойка	1	
49	Шкала вертикальная	1	A5x25
50	Штифт	10	6x16
51	Винт	4	
52	Кронштейн левый	1	
54	Стол	1	
55	Шпилька	1	
56	Кронштейн правый	1	
61	Винт	2	M6x10

№ по схеме	Наименование	Количество	Примечание
62	Шайба	2	6
63	Втулка	2	6
64	Шкала продольная	1	
65	Винт ходовой продольный	1	
66	Гайка маточная	1	
67	Винт	4	M4x20
68	Салазки	1	
69	Указатель	1	
70	Клин салазок	1	
71	Гайка маточная	1	
72	Клин стола	1	
73	Винт	2	M6x25
74	Фланец	1	
75	Винт ходовой поперечный	1	
76	Основание	1	
77	Винт	4	M12x90

Устройство основных узлов станка настольного сверлильно-фрезерного модели WMD20V.


Сборка шпиндельной головки

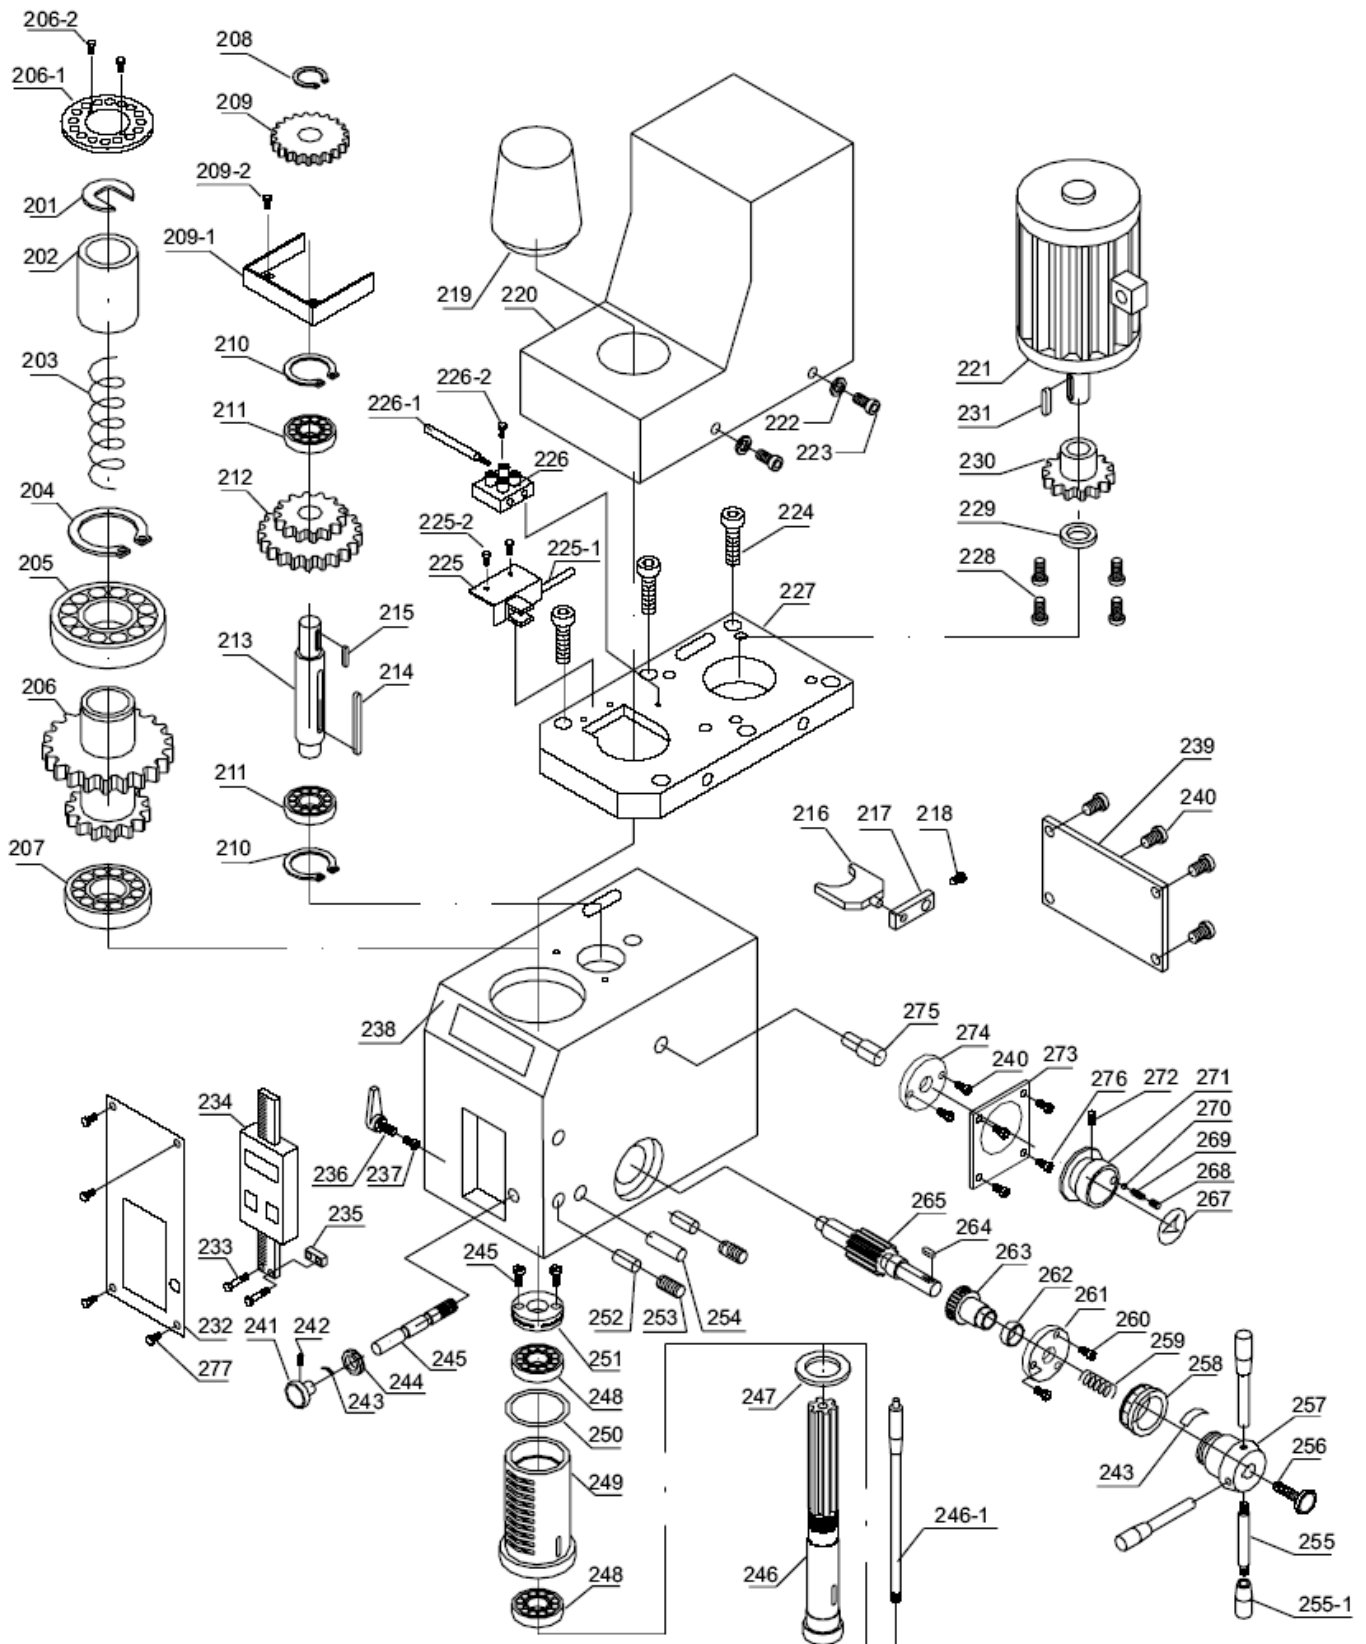

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
1	201	Шайба		1
2	202	Втулка	Сталь 45	1
3	203	Пружина	2.5x28x100	1
4	204	Стопорное кольцо	Ø45	1
5	205	Подшипник	6209	1
6	206	Блок зубчатых колес	Z=60/70	1
7	206-1	Диск	16 отверстий	1
8	206-2	Винт	M3x8	2
9	207	Подшипник	7007	1
10	208	Стопорное кольцо	Ø15	1
11	209	Зубчатое колесо	Z=37	1
12	209-1	Щиток		1
13	209-2	Винт	M3x6	2
14	210	Стопорное кольцо	Ø32	2
15	211	Подшипник	6002	2
16	212	Блок зубчатых колес	Z=42/62	1
17	213	Вал		1
18	214	Шпонка	5X50	1
19	215	Шпонка	5x12	1
20	216	Вилка		1
21	217	Рычаг вилки		1
22	218	Установочный винт	5x8	1
23	219	Кожух штрелея		1
24	220	Кожух двигателя		1
25	221	Двигатель постоянного тока	91ZYT005	1
26	222	Шайба	M4	4
27	223	Винт	M4x8	4
28	224	Винт	M6x14	6
29	225	Кронштейн оптического датчика		1
30	225-1	Провод		1
31	225-2	Винт	M3x6	2
32	226	Клеммник		1
33	226-1	Провод		1
34	226-2	Винт	M3x12	1
35	227	Плита		1
36	228	Винт	M5x12	4
37	229	Стопорное кольцо	M10	1
38	230	Зубчатое колесо	Z=25	1
39	231	Шпонка	4X6	1
40	232	Шильдик		1
41	233	Винт	M3x6	2
42	234	Цифровой глубиномер		1
43	235	Планка		1
44	236	Фиксирующий рычаг	M8x20	1

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
45	237	Латунный штифт	∅8x16.2	1
46	238	Шпиндельная головка		1
47	239	Крышка		1
48	240	Винт	M4x8	4
49	241	Ручка		1
50	242	Установочный винт	M5x6	1
51	243	Пружина		2
52	244	Лимб		1
53	245	Червячный вал		1
54	246	Шпиндель		1
55	246-1	Штревель		1
56	247	Кольцо	M24x1	1
57	248	Подшипник	32005	2
58	249	Втулка		1
59	250	Резиновое кольцо	58x2.65	1
60	251	Регулировочная гайка		1
61	252	Латунный штифт	4x20	2
62	253	Установочный винт	M5X12	2
63	254	Штифт	6x30	1
64	255	Рукоятка		3
65	256	Ручка	M8	1
66	257	Основание рукоятки		1
67	258	Лимб		1
68	259	Пружина	1.2x12x2.5	1
69	260	Винт	M4X40	3
70	261	Фланец	∅52	1
71	262	Шайба	∅25	1
72	263	Червячное колесо	Z=25	1
73	264	Шпонка	4x12	1
74	265	Вал-шестерня		1
77	267	Шильдик		1
78	268	Установочный винт	M8x8	1
79	269	Пружина	0.8x5x25	1
80	270	Шарик	∅6.5	1
81	271	Ручка		1
82	272	Установочный винт	M5x16	1
83	273	Шильдик		1
84	274	Фланец		1
85	275	Вал вилки		1
86	276	Заклепка	2x3	4
87	277	Винт	M3x6	4

# Сборка колонны, стола и основания

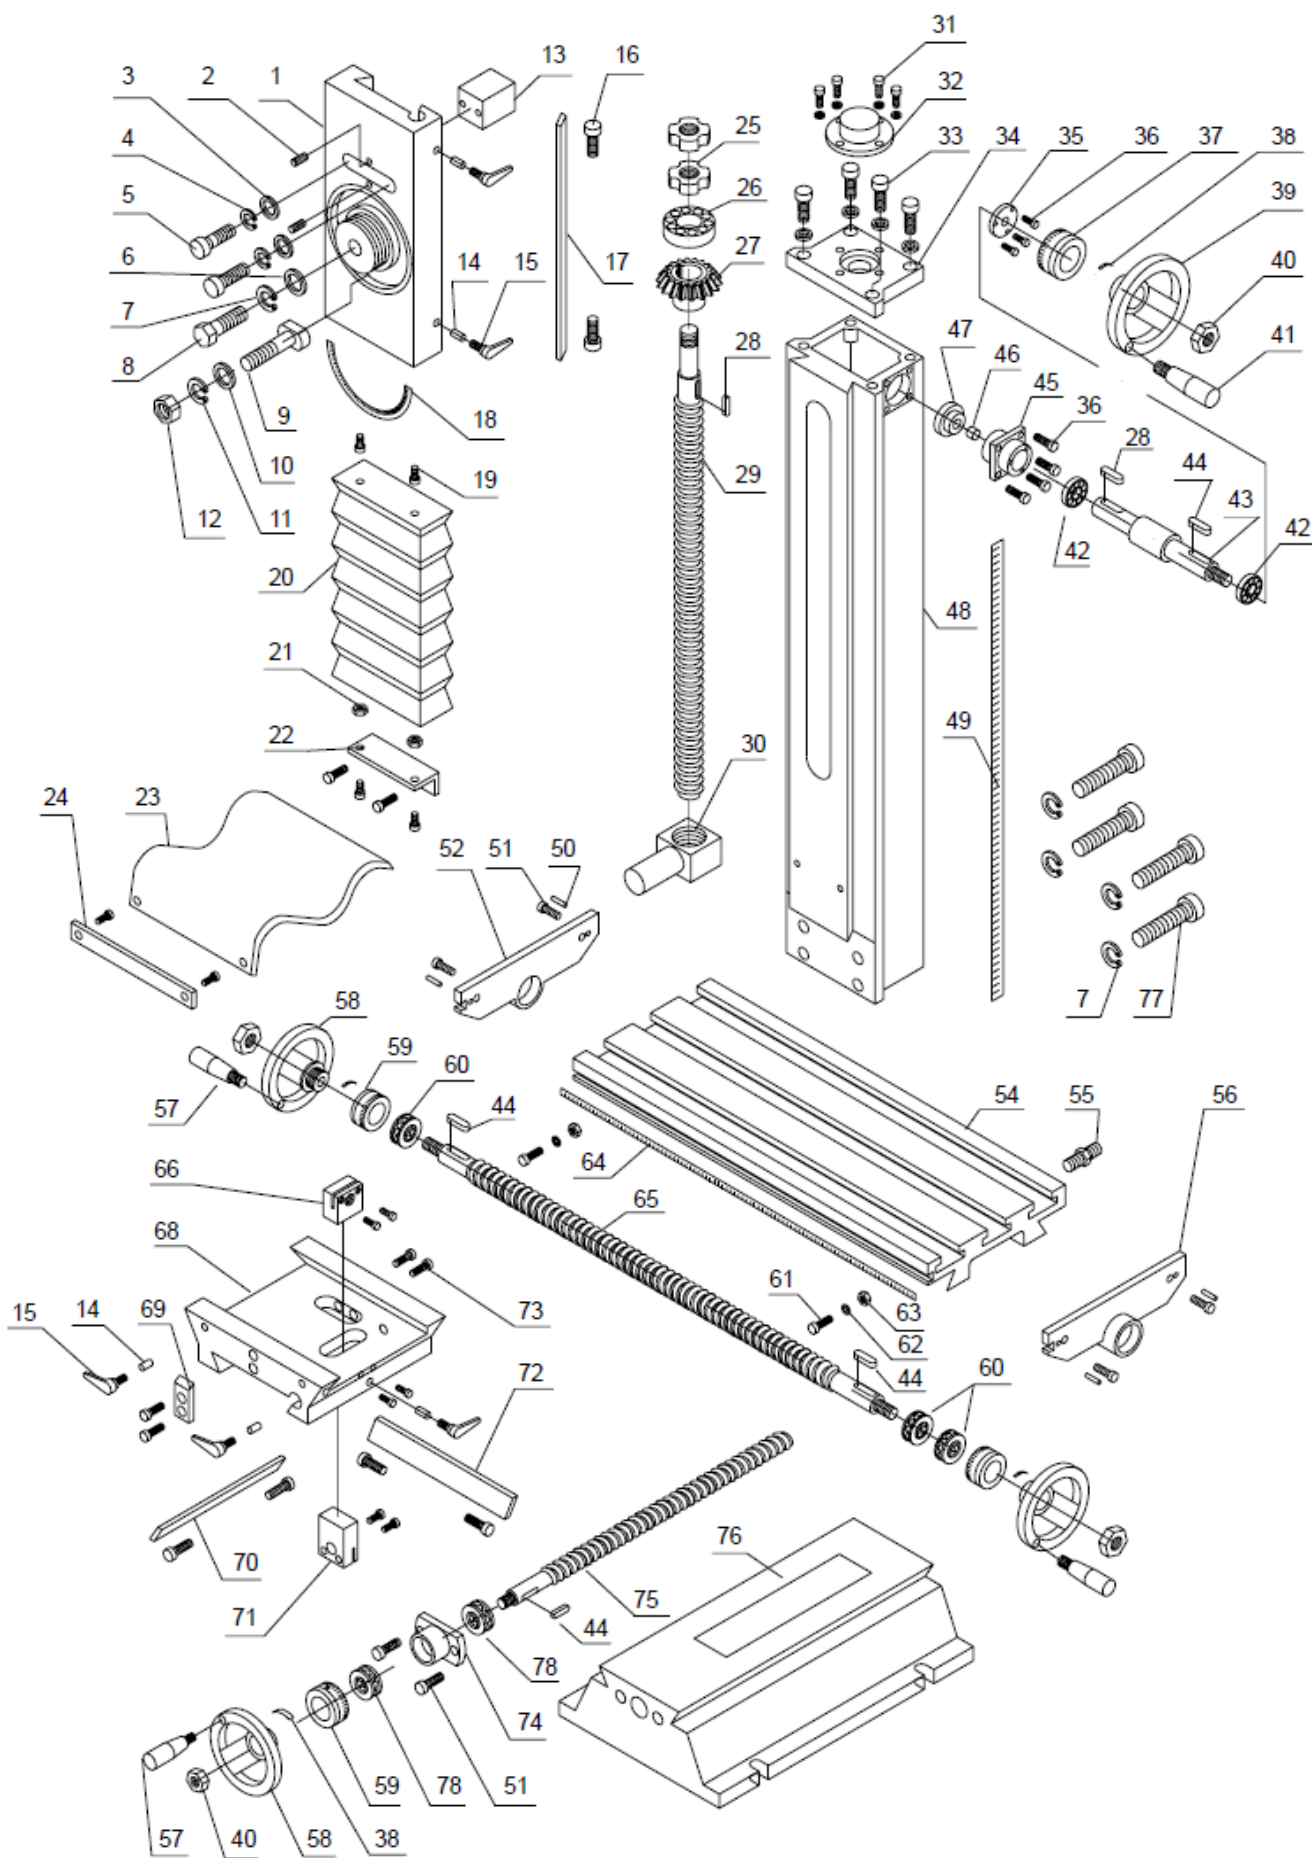




№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
88	1	Вертикальная направляющая		1
89	2	Винт	M6x16	2
90	3	Шайба		2
91	4	Шайба гровера	8	6
92	5	Винт	M8x25	2
93	6	Шайба	M12x40	1
94	7	Шайба гровера	12	5
95	8	Винт	12	1
96	9	Болт	M10x60	1
97	10	Шайба	M10	1
98	11	Шайба гровера	M10	1
99	12	Гайка	M10	1
100	13	Блок		1
101	14	Латунный штифт	∅5x10	5
102	15	Фиксирующий рычаг	M6x16	5
103	16	Винт клина	M8	1
104	17	Клин		1
105	18	Лимб		1
106	19	Винт	M5x10	12
107	20	Гофра	120x400mm	1
108	21	Гайка	M5	2
109	22	Уголок		1
110	23	Пыльник		1
111	24	Планка		1
112	25	Гайка	M 16x1.5	2
113	26	Подшипник	51203	1
114	27	Зубчатое колесо	Z=26	1
115	28	Шпонка	4x16	2
116	29	Ходовой винт		1
117	30	Гайка		1
118	31	Винт	M5	4
119	32	Крышка		1
120	33	Винт	M8x20	4
121	34	Крышка		1
122	35	Фланец		1
123	36	Винт	M5x12	7
124	37	Лимб		1
125	38	Пружина		4
126	39	Маховик		1
127	40	Контргайка	M8	4
128	41	Рукоятка	M10x80	1

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
129	42	Подшипник	6001	2
130	43	Вал		1
131	44	Шпонка	4x12	2
132	45	Стакан		1
133	46	Втулка	Сталь 45	1
134	47	Зубчатое колесо	Z=26	1
135	48	Колонна		1
136	49	Делительная линейка	5x25	1
137	50	Штифт	M6x16	10
138	51	Винт	M6x14	1
139	52	Левый кронштейн		1
140	54	Рабочий стол		1
141	55	Штуцер		1
142	56	Правый кронштейн		1
143	57	Рукоятка	M8x63	3
144	58	Маховик		3
145	59	Лимб		3
146	60	Подшипник	51200	3
147	61	Винт	M6x10	2
148	62	Шайба	Сталь 45	2
149	63	Гайка		1
150	64	Делительная линейка		1
151	65	Ходовой винт		1
152	66	Гайка		1
153	67	Регулировочный винт	M4x20	4
154	68	Поперечная направляющая		1
155	69	Позиционирующая планка		1
156	70	Клин		1
157	71	Гайка		
158	72	Клин		1
159	73	Винт	M6x25	2
160	74	Стакан		1
161	75	Ходовой винт		1
162	76	Основание		1
163	77	Винт	M12x90	4
164	78	Подшипник	51100	2

Устройство основных узлов станка настольного сверлильно-фрезерного модели WMD25V.


Сборка шпиндельной головки

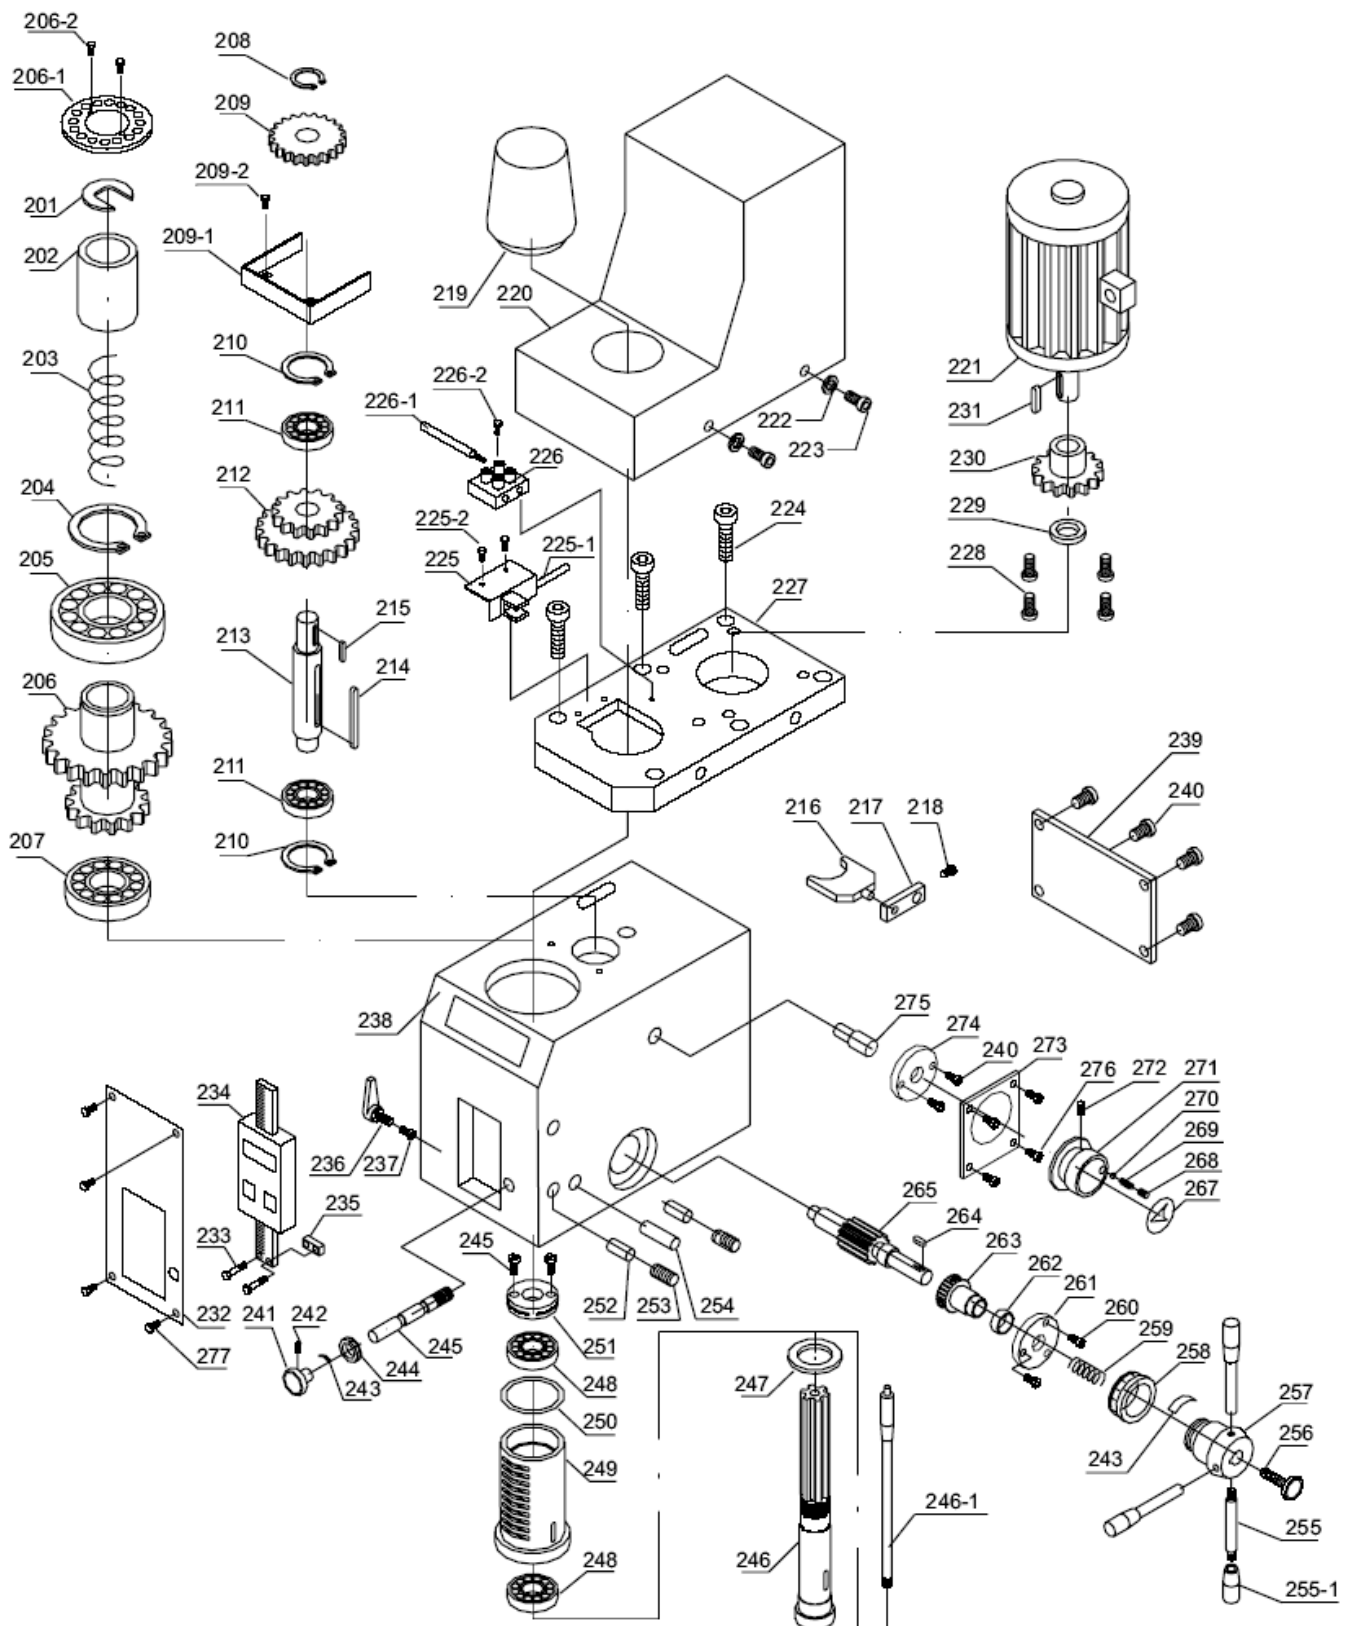

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
1	201	Шайба		1
2	202	Втулка	Сталь 45	1
3	203	Пружина	2.5x28x100	1
4	204	Стопорное кольцо	Ø45	1
5	205	Подшипник	6209	1
6	206	Блок зубчатых колес	Z=60/70	1
7	206-1	Диск	16 отверстий	1
8	206-2	Винт	M3x8	2
9	207	Подшипник	7007	1
10	208	Стопорное кольцо	Ø15	1
11	209	Зубчатое колесо	Z=37	1
12	209-1	Щиток		1
13	209-2	Винт	M3x6	2
14	210	Стопорное кольцо	Ø32	2
15	211	Подшипник	6002	2
16	212	Блок зубчатых колес	Z=42/62	1
17	213	Вал		1
18	214	Шпонка	5X50	1
19	215	Шпонка	5x12	1
20	216	Вилка		1
21	217	Рычаг вилки		1
22	218	Установочный винт	5x8	1
23	219	Кожух штрелея		1
24	220	Кожух двигателя		1
25	221	Двигатель постоянного тока	91ZYT005	1
26	222	Шайба	M4	4
27	223	Винт	M4x8	4
28	224	Винт	M6x14	6
29	225	Кронштейн оптического датчика		1
30	225-1	Провод		1
31	225-2	Винт	M3x6	2
32	226	Клеммник		1
33	226-1	Провод		1
34	226-2	Винт	M3x12	1
35	227	Плита		1
36	228	Винт	M5x12	4
37	229	Стопорное кольцо	M10	1
38	230	Зубчатое колесо	Z=25	1
39	231	Шпонка	4X6	1
40	232	Шильдик		1
41	233	Винт	M3x6	2
42	234	Цифровой глубиномер		1
43	235	Планка		1
44	236	Фиксирующий рычаг	M8x20	1

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
45	237	Латунный штифт	Ø8x16.2	1
46	238	Шпиндельная головка		1
47	239	Крышка		1
48	240	Винт	M4x8	4
49	241	Ручка		1
50	242	Установочный винт	M5x6	1
51	243	Пружина		2
52	244	Лимб		1
53	245	Червячный вал		1
54	246	Шпиндель		1
55	246-1	Штревель		1
56	247	Кольцо	M24x1	1
57	248	Подшипник	32005	2
58	249	Втулка		1
59	250	Резиновое кольцо	58x2.65	1
60	251	Регулировочная гайка		1
61	252	Латунный штифт	4x20	2
62	253	Установочный винт	M5X12	2
63	254	Штифт	6x30	1
64	255	Рукоятка		3
65	256	Ручка	M8	1
66	257	Основание рукоятки		1
67	258	Лимб		1
68	259	Пружина	1.2x12x2.5	1
69	260	Винт	M4X40	3
70	261	Фланец	Ø52	1
71	262	Шайба	Ø25	1
72	263	Червячное колесо	Z=25	1
73	264	Шпонка	4x12	1
74	265	Вал-шестерня		1
77	267	Шильдик		1
78	268	Установочный винт	M8x8	1
79	269	Пружина	0.8x5x25	1
80	270	Шарик	Ø6.5	1
81	271	Ручка		1
82	272	Установочный винт	M5x16	1
83	273	Шильдик		1
84	274	Фланец		1
85	275	Вал вилки		1
86	276	Заклепка	2x3	4
87	277	Винт	M3x6	4

Сборка колонны, стола и основания

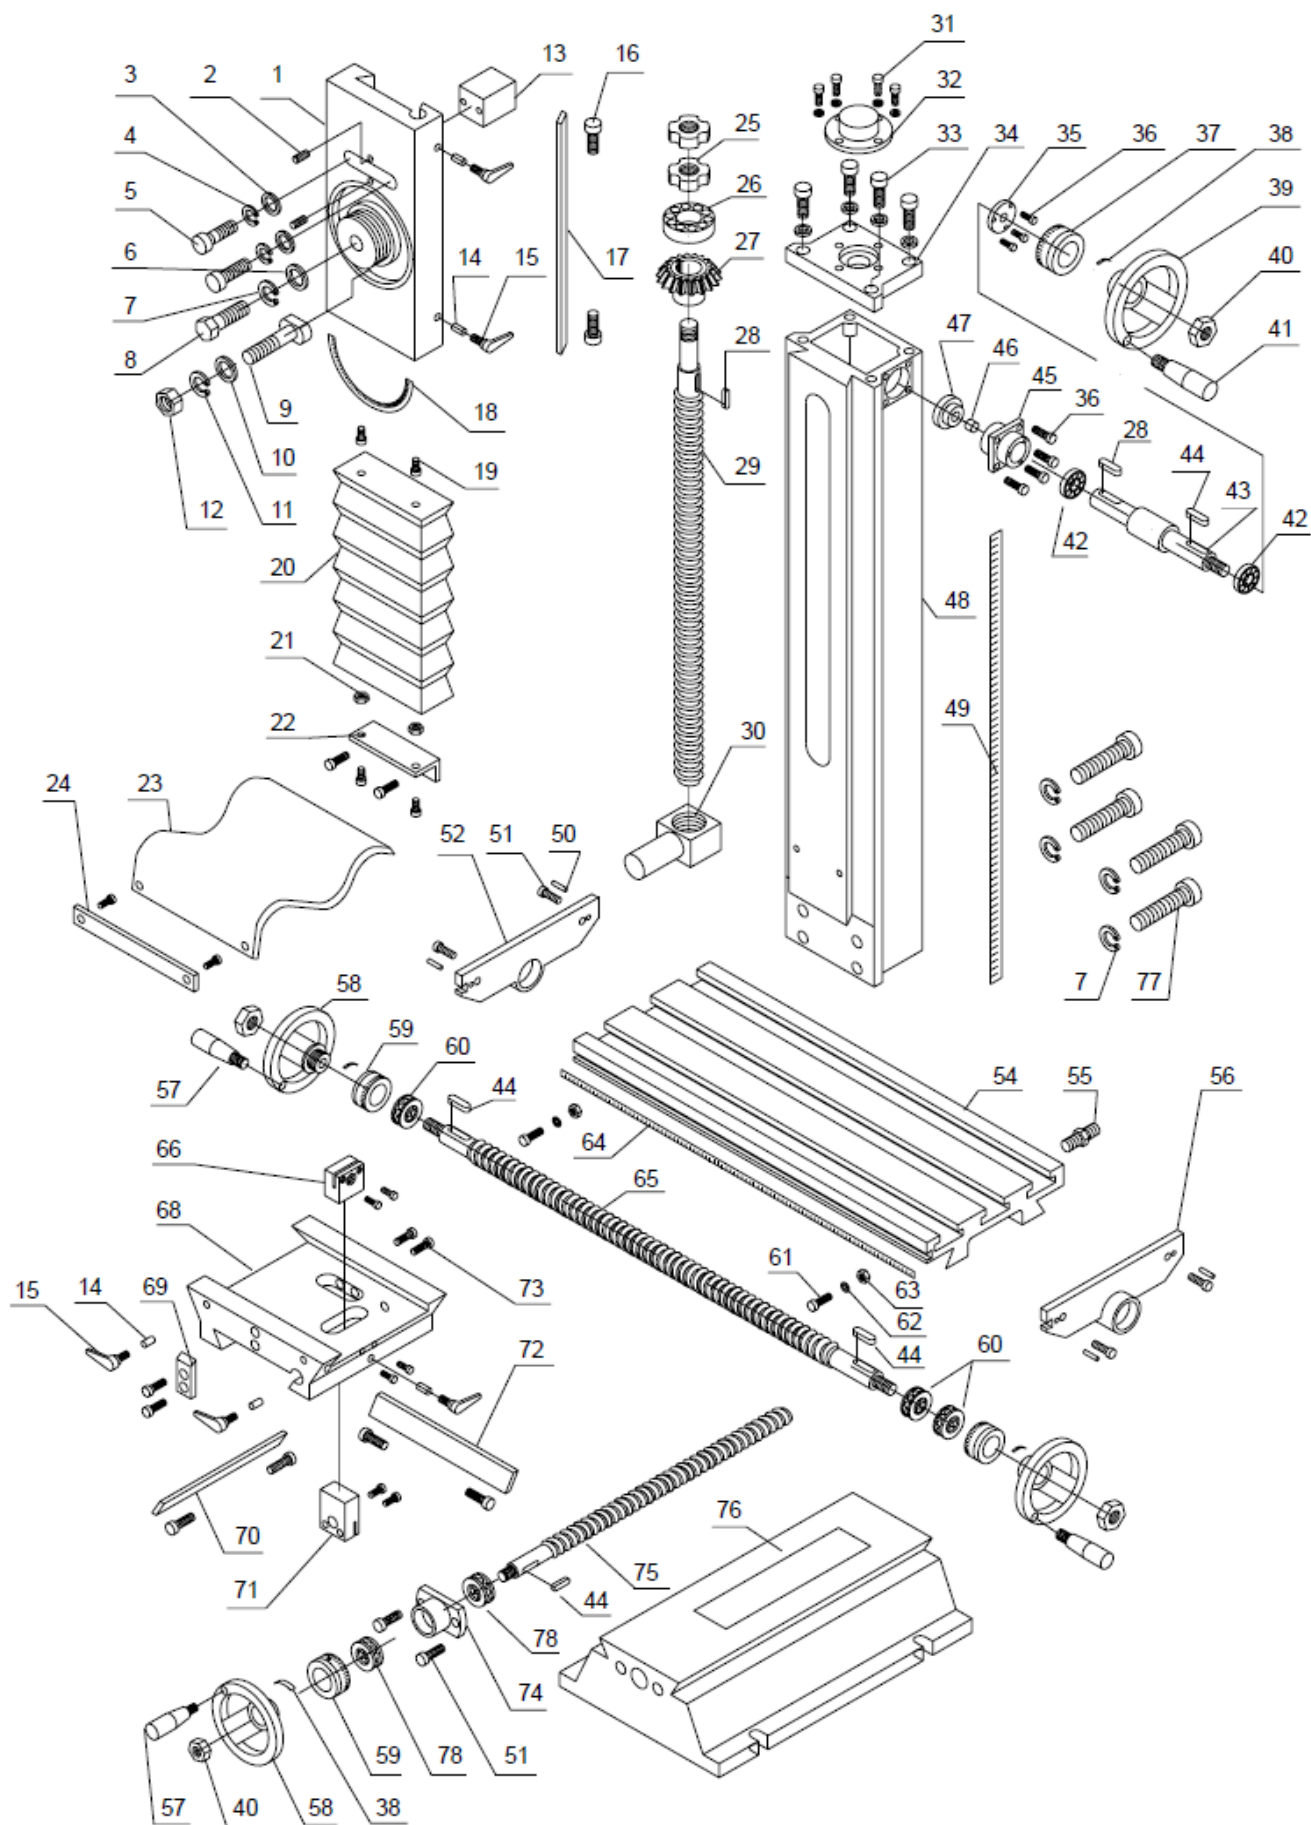


№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
88	1	Вертикальная направляющая		1
89	2	Винт	M6x16	2
90	3	Шайба		2
91	4	Шайба гровера	8	6
92	5	Винт	M8x25	2
93	6	Шайба	M12x40	1
94	7	Шайба гровера	12	5
95	8	Винт	12	1
96	9	Болт	M10x60	1
97	10	Шайба	M10	1
98	11	Шайба гровера	M10	1
99	12	Гайка	M10	1
100	13	Блок		1
101	14	Латунный штифт	∅5x10	5
102	15	Фиксирующий рычаг	M6x16	5
103	16	Винт клина	M8	1
104	17	Клин		1
105	18	Лимб		1
106	19	Винт	M5x10	12
107	20	Гофра	120x400mm	1
108	21	Гайка	M5	2
109	22	Уголок		1
110	23	Пыльник		1
111	24	Планка		1
112	25	Гайка	M 16x1.5	2
113	26	Подшипник	51203	1
114	27	Зубчатое колесо	Z=26	1
115	28	Шпонка	4x16	2
116	29	Ходовой винт		1
117	30	Гайка		1
118	31	Винт	M5	4
119	32	Крышка		1
120	33	Винт	M8x20	4
121	34	Крышка		1
122	35	Фланец		1
123	36	Винт	M5x12	7
124	37	Лимб		1
125	38	Пружина		4
126	39	Маховик		1
127	40	Контргайка	M8	4
128	41	Рукоятка	M10x80	1

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
129	42	Подшипник	6001	2
130	43	Вал		1
131	44	Шпонка	4x12	2
132	45	Стакан		1
133	46	Втулка	Сталь 45	1
134	47	Зубчатое колесо	Z=26	1
135	48	Колонна		1
136	49	Делительная линейка	5x25	1
137	50	Штифт	M6x16	10
138	51	Винт	M6x14	1
139	52	Левый кронштейн		1
140	54	Рабочий стол		1
141	55	Штуцер		1
142	56	Правый кронштейн		1
143	57	Рукоятка	M8x63	3
144	58	Маховик		3
145	59	Лимб		3
146	60	Подшипник	51200	3
147	61	Винт	M6x10	2
148	62	Шайба	Сталь 45	2
149	63	Гайка		1
150	64	Делительная линейка		1
151	65	Ходовой винт		1
152	66	Гайка		1
153	67	Регулировочный винт	M4x20	4
154	68	Поперечная направляющая		1
155	69	Позиционирующая планка		1
156	70	Клин		1
157	71	Гайка		
158	72	Клин		1
159	73	Винт	M6x25	2
160	74	Стакан		1
161	75	Ходовой винт		1
162	76	Основание		1
163	77	Винт	M12x90	4
164	78	Подшипник	51100	2



Устройство основных узлов станка настольного сверлильно-фрезерного модели WMD30V.


Сборка шпиндельной головки

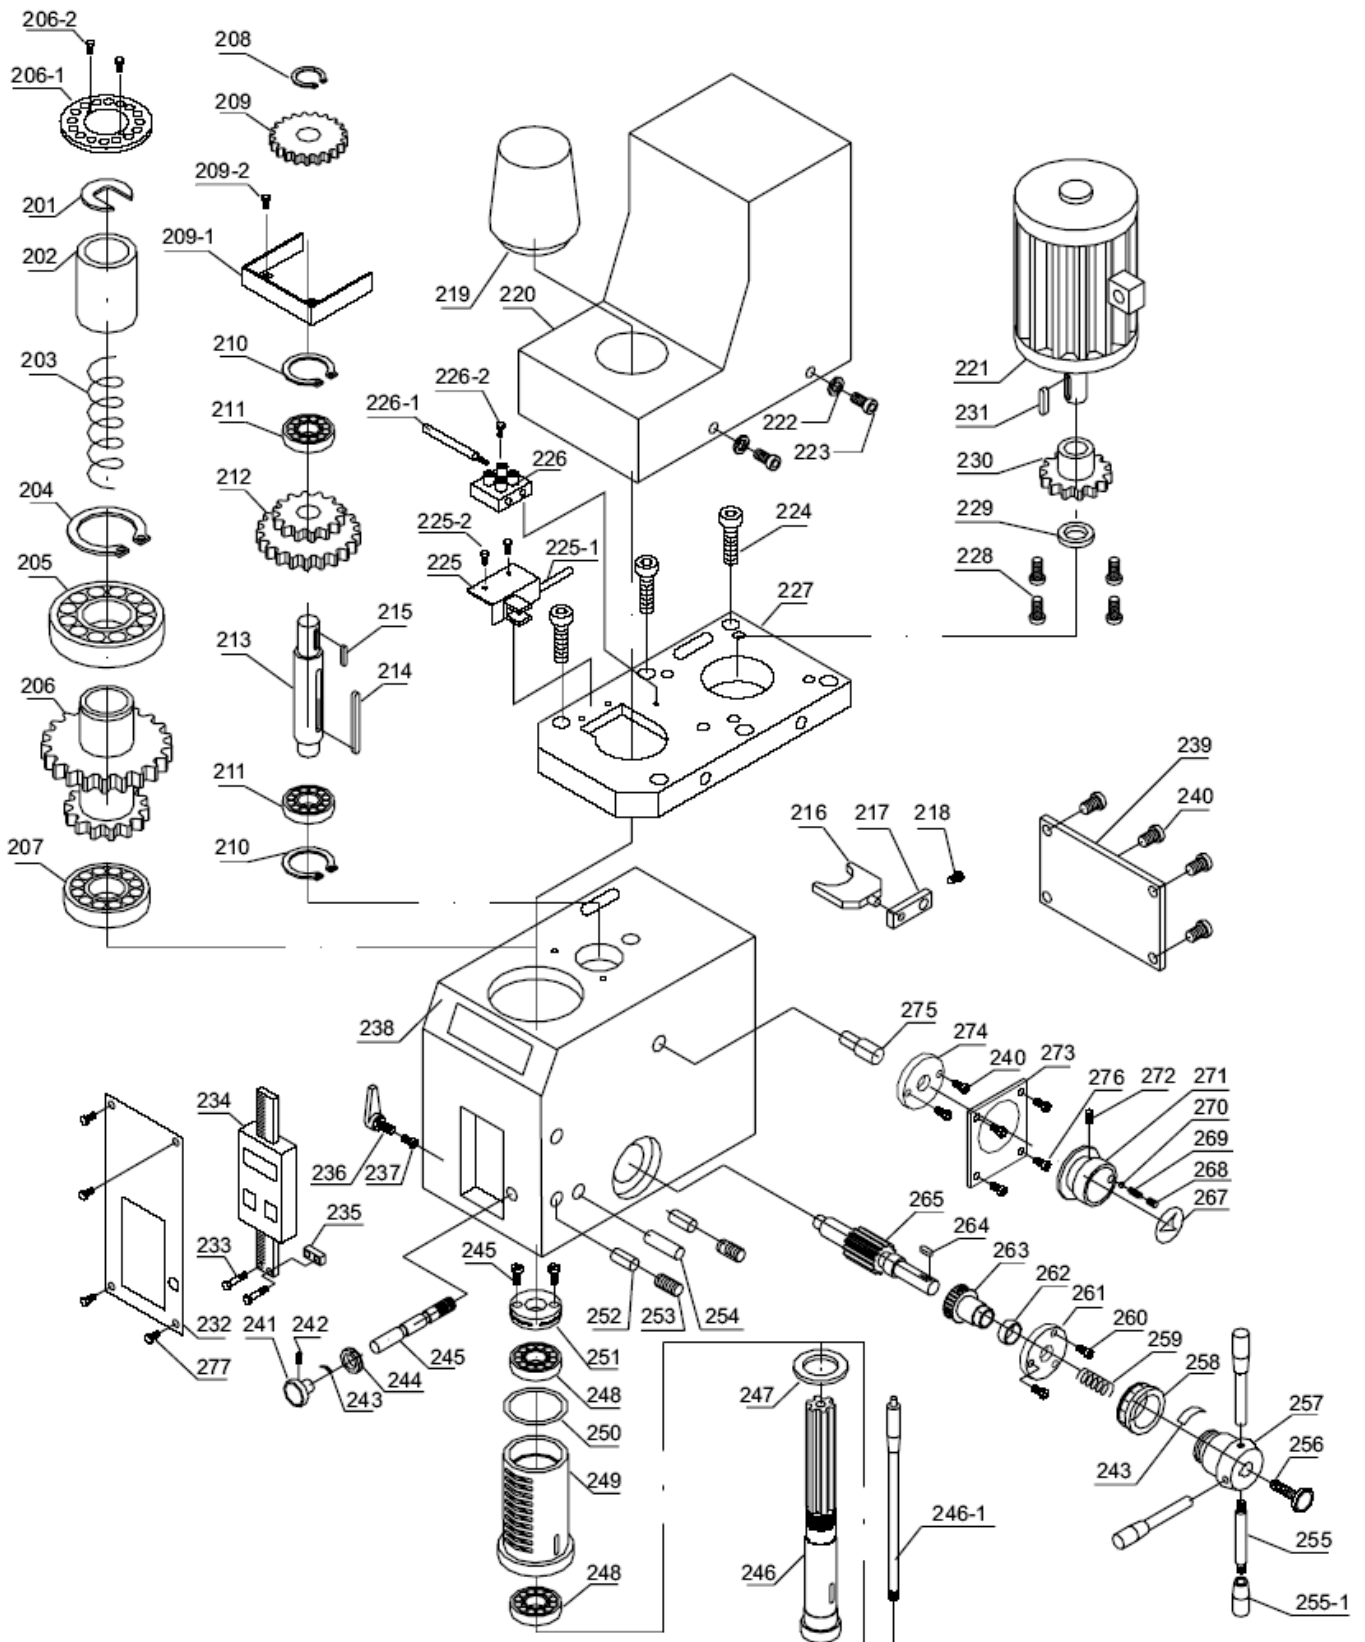

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
1	201	Шайба		1
2	202	Втулка	Сталь 45	1
3	203	Пружина	2.5x28x100	1
4	204	Стопорное кольцо	Ø45	1
5	205	Подшипник	6209	1
6	206	Блок зубчатых колес	Z=60/70	1
7	206-1	Диск	16 отверстий	1
8	206-2	Винт	M3x8	2
9	207	Подшипник	7007	1
10	208	Стопорное кольцо	Ø15	1
11	209	Зубчатое колесо	Z=37	1
12	209-1	Щиток		1
13	209-2	Винт	M3x6	2
14	210	Стопорное кольцо	Ø32	2
15	211	Подшипник	6002	2
16	212	Блок зубчатых колес	Z=42/62	1
17	213	Вал		1
18	214	Шпонка	5X50	1
19	215	Шпонка	5x12	1
20	216	Вилка		1
21	217	Рычаг вилки		1
22	218	Установочный винт	5x8	1
23	219	Кожух штрелея		1
24	220	Кожух двигателя		1
25	221	Двигатель постоянного тока	91ZYT005	1
26	222	Шайба	M4	4
27	223	Винт	M4x8	4
28	224	Винт	M6x14	6
29	225	Кронштейн оптического дат- чика		1
30	225-1	Провод		1
31	225-2	Винт	M3x6	2
32	226	Клеммник		1
33	226-1	Провод		1
34	226-2	Винт	M3x12	1
35	227	Плита		1
36	228	Винт	M5x12	4
37	229	Стопорное кольцо	M10	1
38	230	Зубчатое колесо	Z=25	1
39	231	Шпонка	4X6	1
40	232	Шильдик		1
41	233	Винт	M3x6	2
42	234	Цифровой глубинометр		1

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
43	235	Планка		1
44	236	Фиксирующий рычаг	M8x20	1
45	237	Латунный штифт	Ø8x16.2	1
46	238	Шпindelная головка		1
47	239	Крышка		1
48	240	Винт	M4x8	4
49	241	Ручка		1
50	242	Установочный винт	M5x6	1
51	243	Пружина		2
52	244	Лимб		1
53	245	Червячный вал		1
54	246	Шпindel		1
55	246-1	Штрeвель		1
56	247	Кольцо	M24x1	1
57	248	Подшипник	32005	2
58	249	Втулка		1
59	250	Резиновое кольцо	58x2.65	1
60	251	Регулировочная гайка		1
61	252	Латунный штифт	4x20	2
62	253	Установочный винт	M5X12	2
63	254	Штифт	6x30	1
64	255	Рукоятка		3
65	256	Ручка	M8	1
66	257	Основание рукоятки		1
67	258	Лимб		1
68	259	Пружина	1.2x12x2.5	1
69	260	Винт	M4X40	3
70	261	Фланец	Ø52	1
71	262	Шайба	Ø25	1
72	263	Червячное колесо	Z=25	1
73	264	Шпонка	4x12	1
74	265	Вал-шестерня		1
77	267	Шильдик		1
78	268	Установочный винт	M8x8	1
79	269	Пружина	0.8x5x25	1
80	270	Шарик	Ø6.5	1
81	271	Ручка		1
82	272	Установочный винт	M5x16	1
83	273	Шильдик		1
84	274	Фланец		1
85	275	Вал вилки		1
86	276	Заклепка	2x3	4
87	277	Винт	M3x6	4

# Сборка колонны, стола и основания

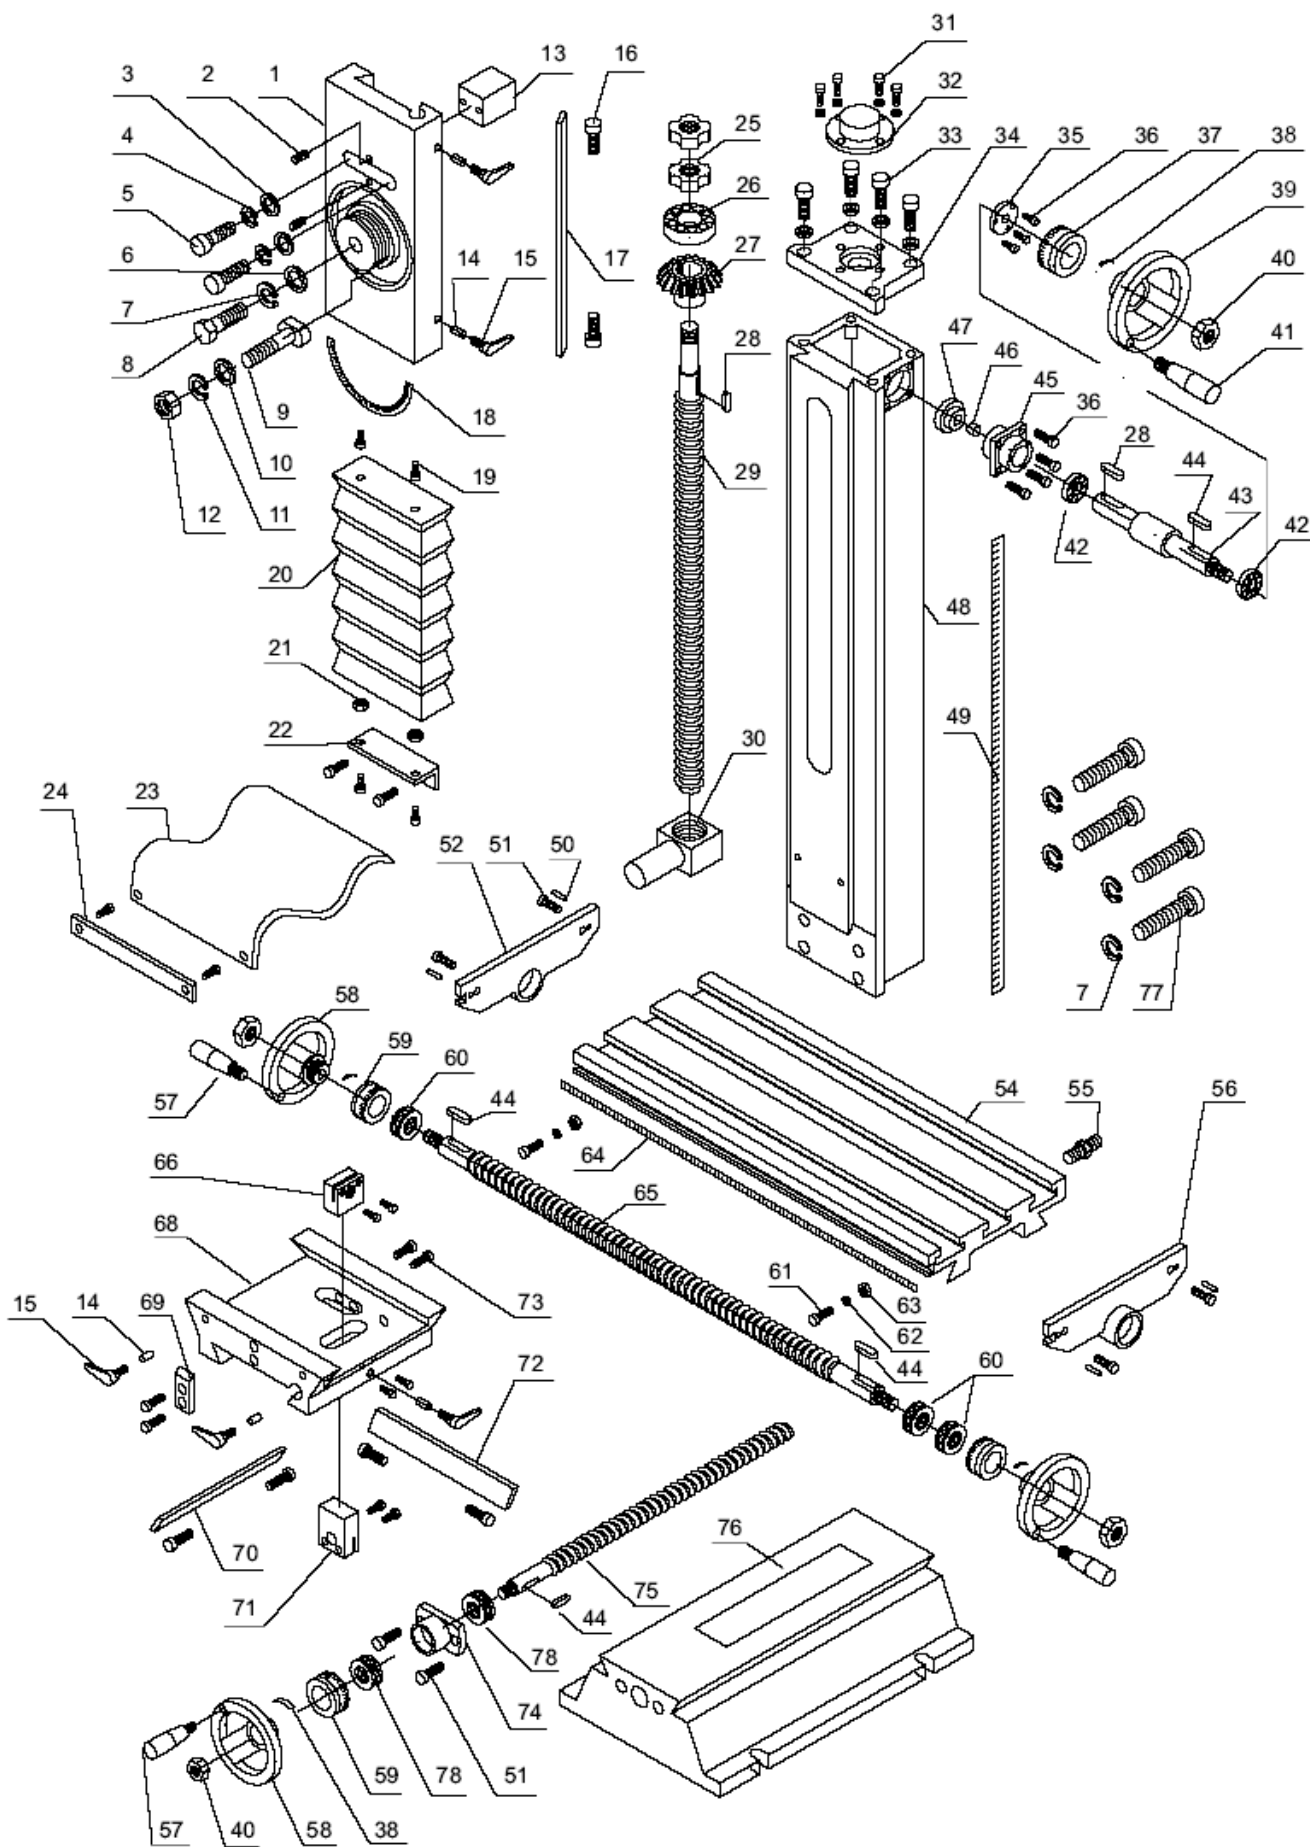

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
88	1	Вертикальная направляющая		1
89	2	Винт	M6x16	2
90	3	Шайба		2
91	4	Шайба гровера	8	6
92	5	Винт	M8x25	2
93	6	Шайба	M12x40	1
94	7	Шайба гровера	12	5
95	8	Винт	12	1
96	9	Болт	M10x60	1
97	10	Шайба	M10	1
98	11	Шайба гровера	M10	1
99	12	Гайка	M10	1
100	13	Блок		1
101	14	Латунный штифт	∅5x10	5
102	15	Фиксирующий рычаг	M6x16	5
103	16	Винт клина	M8	1
104	17	Клин		1
105	18	Лимб		1
106	19	Винт	M5x10	12
107	20	Гофра	120x400mm	1
108	21	Гайка	M5	2
109	22	Уголок		1
110	23	Пыльник		1
111	24	Планка		1
112	25	Гайка	M 16x1.5	2
113	26	Подшипник	51203	1
114	27	Зубчатое колесо	Z=26	1
115	28	Шпонка	4x16	2
116	29	Ходовой винт		1
117	30	Гайка		1
118	31	Винт	M5	4
119	32	Крышка		1
120	33	Винт	M8x20	4
121	34	Крышка		1
122	35	Фланец		1
123	36	Винт	M5x12	7
124	37	Лимб		1
125	38	Пружина		4
126	39	Маховик		1
127	40	Контргайка	M8	4
128	41	Рукоятка	M10x80	1

№	Номер детали	Наименование	Примечание	Кол-во
129	42	Подшипник	6001	2
130	43	Вал		1
131	44	Шпонка	4x12	2
132	45	Стакан		1
133	46	Втулка	Сталь 45	1
134	47	Зубчатое колесо	Z=26	1
135	48	Колонна		1
136	49	Делительная линейка	5x25	1
137	50	Штифт	M6x16	10
138	51	Винт	M6x14	1
139	52	Левый кронштейн		1
140	54	Рабочий стол		1
141	55	Штуцер		1
142	56	Правый кронштейн		1
143	57	Рукоятка	M8x63	3
144	58	Маховик		3
145	59	Лимб		3
146	60	Подшипник	51200	3
147	61	Винт	M6x10	2
148	62	Шайба	Сталь 45	2
149	63	Гайка		1
150	64	Делительная линейка		1
151	65	Ходовой винт		1
152	66	Гайка		1
153	67	Регулировочный винт	M4x20	4
154	68	Поперечная направляющая		1
155	69	Позиционирующая планка		1
156	70	Клин		1
157	71	Гайка		
158	72	Клин		1
159	73	Винт	M6x25	2
160	74	Стакан		1
161	75	Ходовой винт		1
162	76	Основание		1
163	77	Винт	M12x90	4
164	78	Подшипник	51100	2